




Progettista:
Architetto Mario Todini

Gruppo di lavoro:
Architetto Arianna Scoponi
Geometra Luca Rizzello

Percorso 07: Via Ascenzi - Piazzale dei Caduti - Via Marconi

Legenda	
	Percorso
	Attraversamento pedonale
	Colore verde: Accessibilità Buona
	Colore giallo: Accessibilità Limitata
	Colore rosso: Non accessibile
	Ostacolo - attraversamento pedonale privo di idoneo raccordo
	Semaforo
	Fermata autobus
	Fermata autobus non idonea
	Parcheggio disabili esistente
	Parcheggio disabili non idoneo
	Parcheggio disabili nuovo
	Pavimentazione sconnessa e degradata
	Attraversamento pedonale privo di opportuna segnaletica o senza idoneo raccordo
	Elementi sporgenti lungo il percorso (pozzetti e griglie)
	Percorso pedonale con pendenza longitudinale eccessiva >8%
	Percorso pedonale con pendenza trasversale eccessiva > 1%
	Percorso pedonale privo di protezione e senza segnaletica
	Presenza di ostacoli che ostruiscono il passaggio (cestini, cassonetti, scalini, altro)
	Percorso pedonale privo di slarghi maggiori di 140 cm per rotazione sedia a rotelle
	Percorso pedonale con larghezza inferiore a 90 cm
	Ostacoli orizzontali sporgenti e posti ad altezza insufficiente, h < 210 cm
	Segnaletica stradale disposta lungo il percorso in modo casuale (ostacolo)
	Attraversamento pedonale con semaforo privo di segnalatore acustico
	Percorso privo di pavimentazione tattile
	Segnaletica orizzontale/verticale non idonea o assente
	Parcheggio privo di segnaletica o con misure insufficienti
	Percorso non adatto a non vedenti o ipovedenti
	Percorso non adatto a non udenti
	Percorso non adatto a disabili

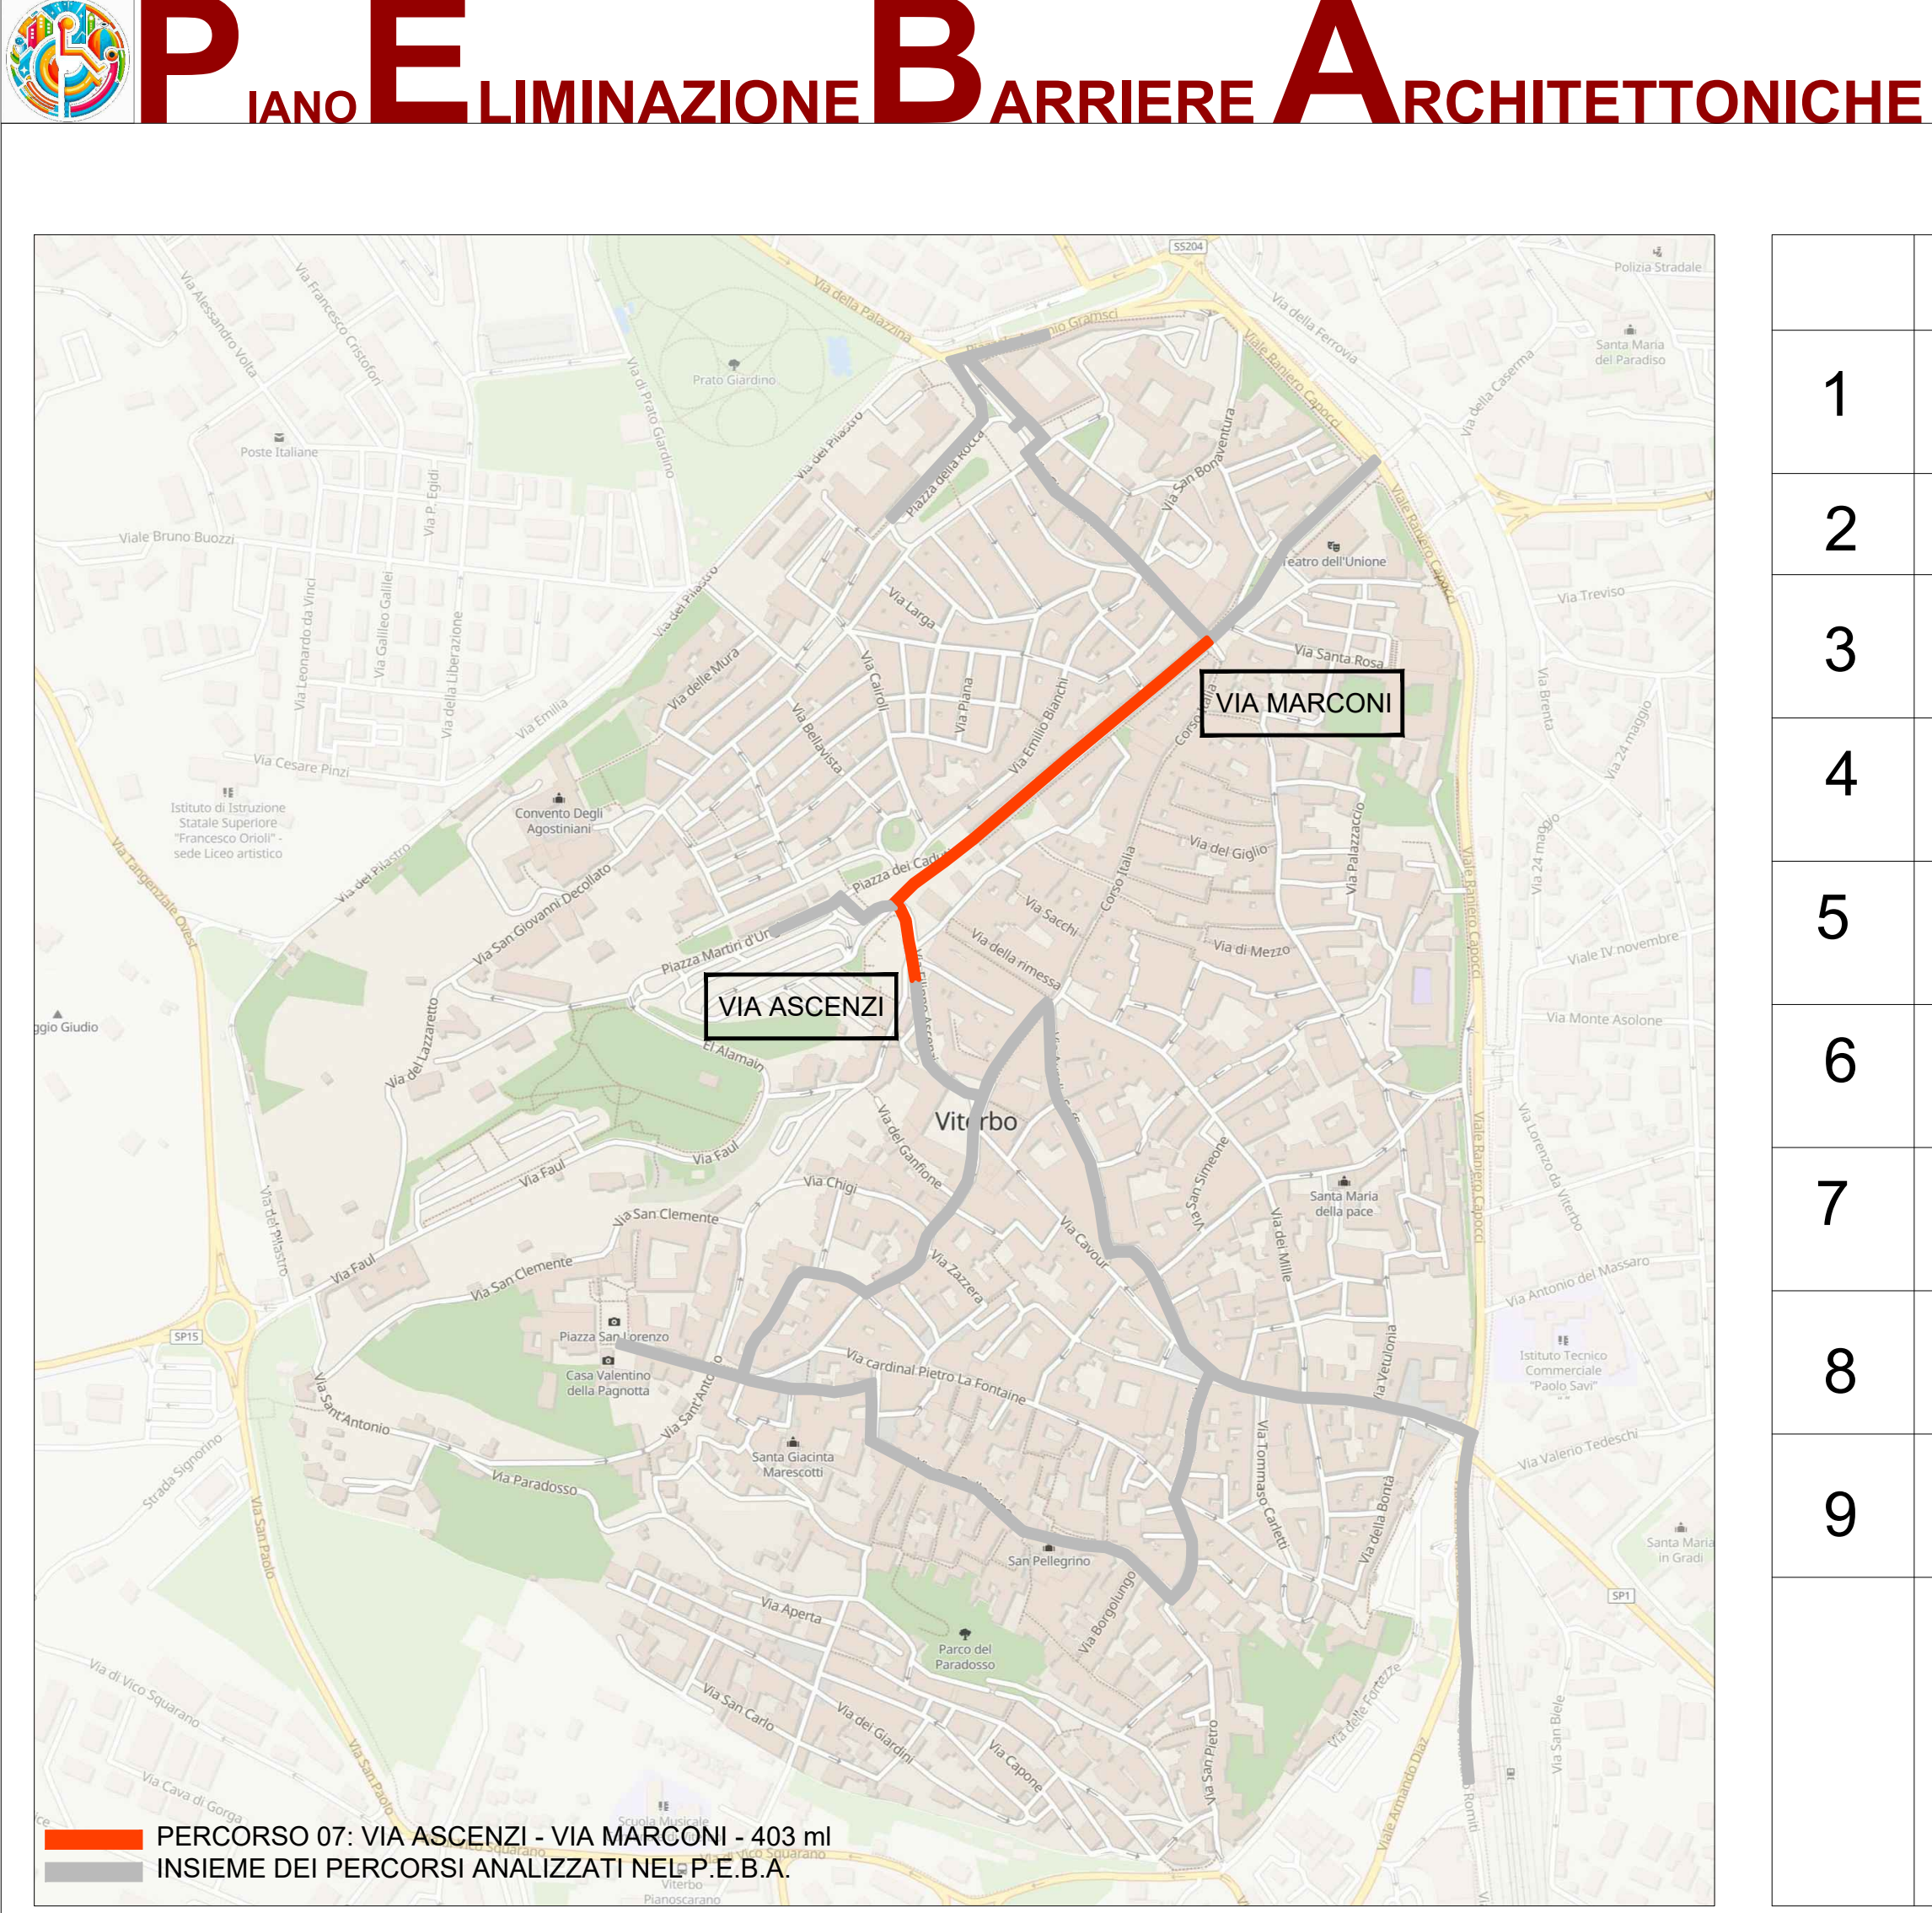

Criticità	
1	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile, assenza di segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale
2	Pavimentazione sconnessa, pendenza trasversale non idonea, assenza di pavimentazione tattile
3	Presenza di fermata autobus con segnalazione a terra non più visibile, segnaletica verticale non idonea, presenza di tombini non in quota, mancanza pavimentazione tattile
4	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile
5	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile
6	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile
7	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile
8	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile, presenza di tombini non in quota
9	Pavimentazione sconnessa, assenza di pavimentazione tattile

Descrizione proposta intervento	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, inserire segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso con conseguente modifica della pendenza trasversale, inserimento di segnaletica orizzontale e pavimentazione tattile.	
Fare la segnaletica a terra della fermata autobus, posizionare la cartellonistica a quota oltre 210 ml, inserire informazioni per gli orari in braille, riposizionare i tombini in quota, inserire pavimentazione tattile in prossimità della fermata autobus.	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, sistemazione del raccordo strada marciapiede.	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, sistemazione del raccordo strada marciapiede	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, sistemazione del raccordo strada marciapiede	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, sistemazione del raccordo strada marciapiede	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, sistemazione del raccordo strada marciapiede, riposizionare i tombini in quota.	
Sistemare la pavimentazione nel tratto sconnesso, inserimento di pavimentazione tattile, sistemazione del raccordo strada marciapiede	

