

# PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

CITTA' DI VITERBO



TAV.23 - PERCORSO 17 BAGNAIA

Progettista:  
Architetto Mario Todini

Gruppo di lavoro:  
Architetto Arianna Scoponi  
Geometra Luca Rizzello




## Legenda

— Percorso  
- - - Attraversamento pedonale

Colore verde: Accessibilità Buona  
Colore giallo: Accessibilità Limitata  
Colore rosso: Non accessibile

	Ostacolo - attraversamento pedonale privo di idoneo raccordo
	Semaforo
	Fermata autobus
	Fermata autobus non idonea
	Parcheggio disabili esistente
	Parcheggio disabili non idoneo
	Parcheggio disabili nuovo
	Pavimentazione sconnessa e degradata
	Attraversamento pedonale privo di opportuna segnaletica o senza idoneo raccordo
	Elementi sporgenti lungo il percorso (pozzetti e griglie)
	Percorso pedonale con pendenza longitudinale eccessiva >8%
	Percorso pedonale con pendenza trasversale eccessiva > 1%
	Percorso pedonale privo di protezione e senza segnaletica
	Presenza di ostacoli che ostruiscono il passaggio (cestini, cassonetti, scalini, altro)
	Percorso pedonale privo di slarghi maggiori di 140 cm per rotazione sedia a rotelle
	Percorso pedonale con larghezza inferiore a 90 cm
	Ostacoli orizzontali sporgenti e posti ad altezza insufficiente, h < 210 cm
	Segnaletica stradale disposta lungo il percorso in modo casuale (ostacolo)
	Attraversamento pedonale con semaforo privo di segnalatore acustico
	Percorso privo di pavimentazione tattile
	Segnaletica orizzontale/verticale non idonea o assente
	Parcheggio privo di segnaletica o con misure insufficienti
	Percorso non adatto a non vedenti o ipovedenti
	Percorso non adatto a non udenti
	Percorso non adatto a disabili

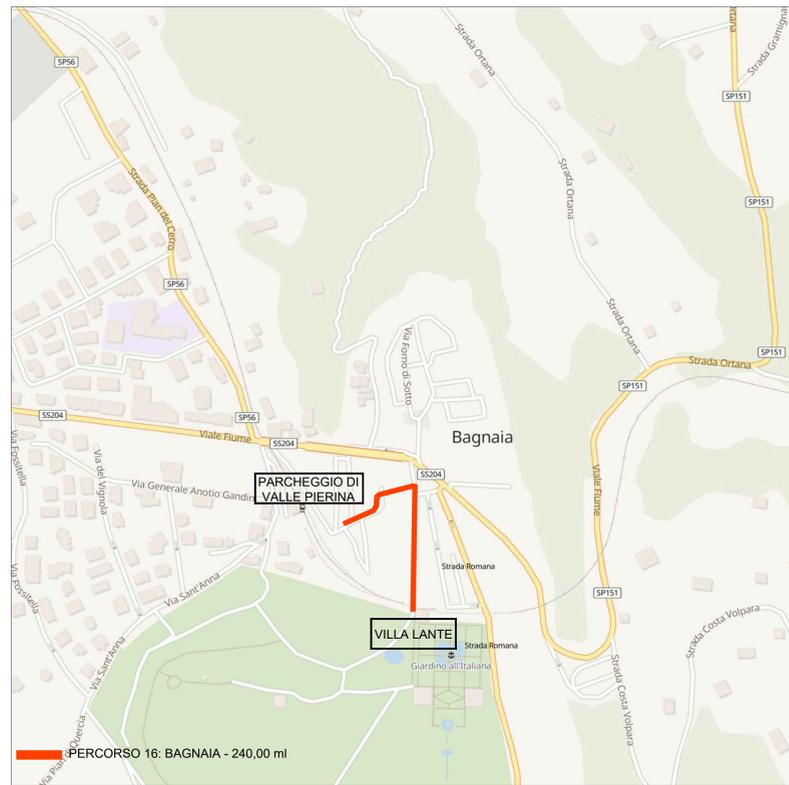

Criticità	Descrizione proposta intervento	
1	Assenza di pavimentazione tattile, pavimentazione degradata e sconnessa.	Inserire pavimentazione tattile, sistemazione della pavimentazione del parcheggio.
2	Assenza di pavimentazione tattile, pavimentazione degradata e sconnessa, eccessiva pendenza.	Inserire pavimentazione tattile, sistemazione della pavimentazione.
3	E' presente una rampa e una scala per superare il dislivello.	Scala non segnalata, rampa priva di manutenzione.
4	Assenza di ascensore/montascale per accesso ai piani superiori	Installazione di un ascensore, non è mai consigliabile installare un montascale all'esterno.
5	Rampa con dimensioni non idonee e mancanza di ringhiera di protezione.	Inserire pavimentazione tattile, allargare la rampa e installare la ringhiera di protezione.
6	Assenza di pavimentazione tattile, interruzione e successiva assenza di segnaletica orizzontale per attraversamento pedonale.	Inserire pavimentazione tattile, rimozione degli ostacoli lungo il percorso o segnalazione degli stessi
7	Assenza di pavimentazione tattile, ostacoli lungo il percorso	Inserire pavimentazione tattile, rifacimento delle strisce pedonali per attraversamento della piazza.
8	Marciapiede sconnesso e privo di raccordi con la strada, ostacoli lungo il percorso	Sistemazione del marciapiede nei punti con pavimentazione degradata, rimozione degli ostacoli lungo il percorso



Percorso 17: Bagnai