

# CITTA' DI VITERBO




Progettista: Architetto Mario Todini

Gruppo di lavoro: Architetto Arianna Scoponi Geometra Luca Rizzello



N	NOME	data sopralluogo	INDIRIZZO
1	Palazzo dei priori	15/04/2025	Piazza del Plebiscito n. 14
2	Teatro dell'Unione	18/02/2025	Piazza Giuseppe Verdi
3	Biblioteca Anselmi	18/02/2025	Piazza Giuseppe Verdi n. 3
4	Uffici via Garbini (Uffici dell'amministrazione comunale)	18/02/2025	Via Igino Garbini n. 84
5	Sede Polizia locale	20/02/2025	Via Filippo Ascenzi n. 9
6	Scuola primaria "Pietro Vanni"	29/01/2025	Via Alessandro Volta n. 24
7	Scuola secondaria di primo grado "Pietro Vanni"	28/01/2025	Via Carlo Cattaneo n. 9
8	Scuola primaria Canevari	24/01/2025	Via Carlo Cattaneo n. 7
9	Scuola dell'infanzia "G. L. Radice" Pila A + pila b	24/01/2025	Via Carlo Cattaneo n. 5/7
10	Scuola primaria Ellera	30/01/2025	Piazza Gustavo Adolfo
11	Scuola primaria I.C. Carmine (Alceste grandori)	30/01/2025	Strada Salamaro snc
12	Asilo nido I cuccioli	30/01/2025	Via Santa Maria in Volturno n.27
13	Scuola dell'infanzia Ellera	29/01/2025	Via Venezia Giulia
14	Scuola dell'infanzia Murialdo	28/01/2025	Via Leonardo Murialdo
15	Scuola dell'infanzia "Pilastro"	28/01/2025	Via Carlo Minciotti
16	Scuola secondaria di primo grado Pio Fedi	16/01/2025	Via Puglia n.25 Grotte Santo Stefano
17	Scuola primaria Pio Fedi	16/01/2025	Via degli Oliveti n.5 Grotte Santo Stefano
18	Scuola materna Pio Fedi	16/01/2025	Via degli Oliveti n.5 Grotte Santo Stefano
19	Scuola secondaria di primo grado Tommaso Ghinucci (bagnaia)	14/01/2025	Via Alessandro Quadrani Bagnaia
20	Scuola Primaria A. Gandin (bagnaia)	14/01/2025	Via Alessandro Quadrani Bagnaia
21	Scuola Materna Tommaso Ghinucci (bagnaia)	14/01/2025	Via Alessandro Quadrani Bagnaia
22	Scuola primaria Pietro Egidi	14/01/2025	Viale Trieste

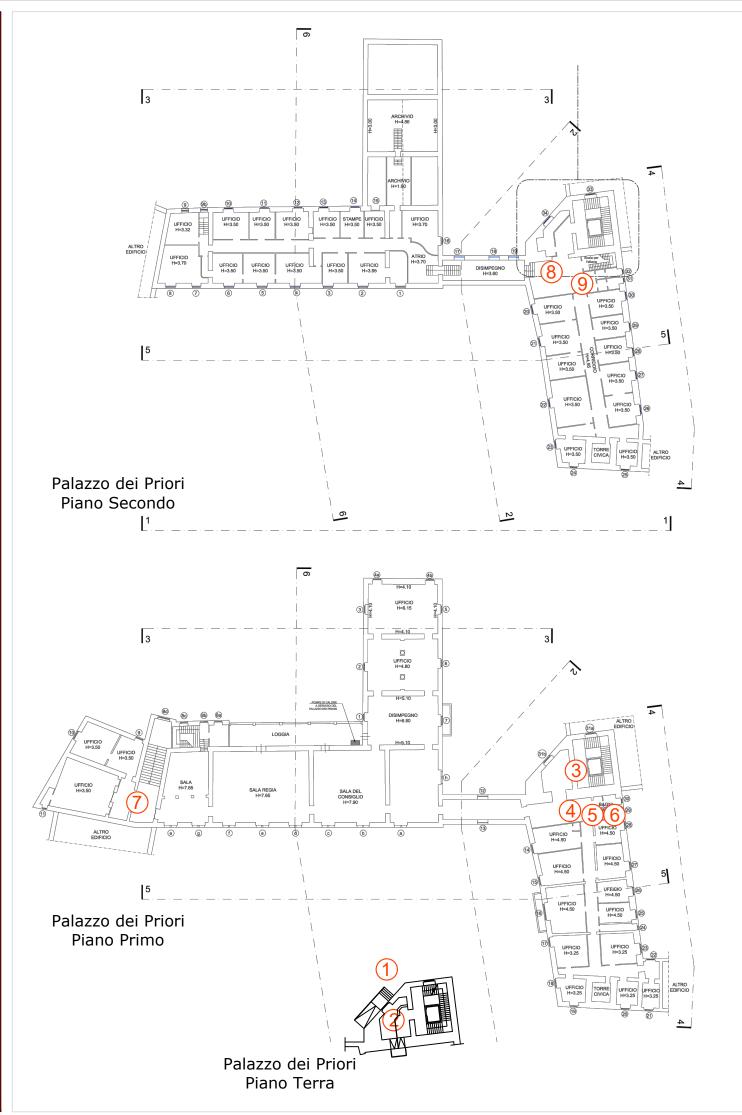



















# NOTE:

- 1) L'accesso avviene dal marciapiede esterno dal quale si accede mediante una rampa. Una volta entrati è possibile accedere alle aree comuni;
- 2) E' presente il bagno disabili al piano primo ed al piano secondo, nel bagno aql piano primo andrebbe sostituita la porta in quanto non è delle dimesioni adeguate al passaggio delle carrozzine;
  - E' presente il collegamento tra i piani mediante l'ascensore interno; Le scale sono prive di segnaletica tattile; Non è presente la segnaletica sensoriale e cognitiva;







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 – Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
30 ML		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.500,00	Nactro degradacione intile guardacione intile guard	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 - Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2,00 ML	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 - Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
2		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 160,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 - Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza foro porta (inferiore 80/75 cm)

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione serramento esistente, demolizione e ricostruzione del vano porta al fine di posare un serramento con luce netta adeguata alla sua ubicazione (luce netta minima porte d'ingresso cm 90; luce netta minima porte interne cm 80).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	299 2913-CLERICAL PORTAD/HIGHESSO PORTA NITERNA	
€ 3.700,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 - Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del maniglione anti panico

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di maniglione orizzontale anti panico ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà l'apertura e la chiusura della porta per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2	Maniglione orizzontale	D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 4.1.3 - 8.0.1 - 8.1.1 - 8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO		
€ 350,00	40/60	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 - Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 01 - Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 2.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 06 – Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COCTO INTERVENTO		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
A CORPO  € 5.000,00	591-	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 06 – Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

QUANTITA' INTERVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QO/MITH/CHIVEHUO	EGEIVII 10 GGEGZIGINE	TOTAL TOTAL CONTROL OF THE CONTROL O
2		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
€ 3.000,00		

ESEMPIO SOLUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 06 – Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza tazza WC

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	DISTANZE FRA I SANITARI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO		
€ 866,00	ALTEZZA TAZZA WG E BIDET	






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 15/04/2025
COD. EDIFICIO 06 – Palazzo dei Priori	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza lavabo

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di lavabo, preferibilmente del tipo a fronte concavo, con bordi arrotondati e appoggio per i gomiti; con rubinetto a miscelazione meccanica e comando a leva. Il lavabo dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote: spazio antistante di almeno 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; piano superiore del lavabo ad altezza di 80 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	rubinetto a leva	D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO		
€ 790,00		

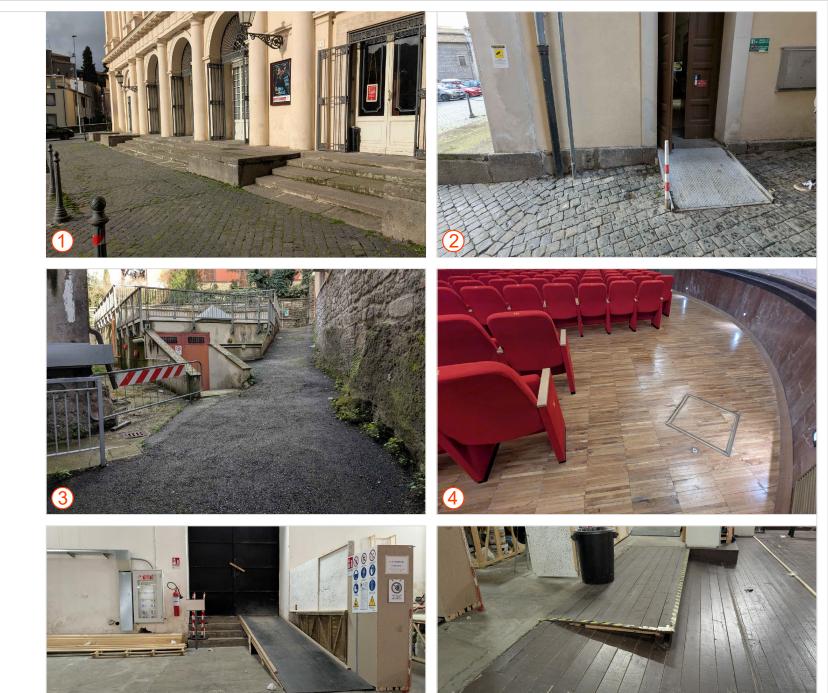

# NOTE:

- 1) L'ingresso al teatro avviene mediante una rampa esterna posta in corrispondenza della porta su Via Teatro Nuovo. Una volta entrati è possibile accedere alle aree comuni ed alla platea dove sono riservati 4 posti disabili;
- 2) E' presente il bagno disabili al piano terra;
- 3) Non è presente il collegamento tra i piani, ma è possibile l'inserimento di un ascensore esterno sul retro del teatro;
- 4) Le scale interne sono prive di segnaletica tattile;
- Non è presente la segnaletica sensoriale e cognitiva;
- 6) L'accesso degli attori avviene dal retro palco attraverso una rampa dalla quale si accede ai camerini, nell'area camerini non è presente il bagno disabili però è possibile riadattare il bagno esistente, In almeno 2 camerini andrebbero modificate anche le porte in quanto di larghezza inferiore a 80 cm e gli stessi camerini dovrebbero essere dotati di idoneo arredo.





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 100		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.500,00	Nactro colorato  Nactro di segnalazione (segnalazione tatale si pavimento (over racessaria))	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 5	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	100	
€ 250,00	4 <120 Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza del bancone sportello pubblico

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del piano del bancone ad altezza di cm 90 dal pavimento. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 15
COSTO INTERVENTO		
€ 1.400,00	gs pate di barcone ad alezza econocido	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COSTO INTERVENTO  A CORPO € 1.000,00	parapetto di protezione  prolungamento del corrimano	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA! INITEDVENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
COSTO INTERVENTO	VETA N GEZMAE  VETA N	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
€ 150.000,00		

ECEMBIO COLLIZIONE

NODMATIVA DI DICEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza foro porta (inferiore 80/75 cm)

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione serramento esistente, demolizione e ricostruzione del vano porta al fine di posare un serramento con luce netta adeguata alla sua ubicazione (luce netta minima porte d'ingresso cm 90; luce netta minima porte interne cm 80).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
7		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	290 2751cLibra 27551cLibra 275	
€ 11.550,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N: 01

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ML 50		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 2.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	5917	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/02/2025
COD. EDIFICIO 02 – Teatro dell' Unione	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**


OLIANITITA' INITEDVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	ocrtos.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	None Control	
€ 7.500,00		
		1

ESEMBIO SOLLIZIONE


NORMATIVA DI DIFEDIMENTO

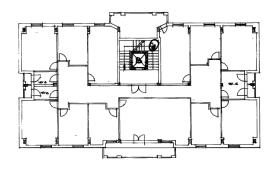


PIANO QUINTO

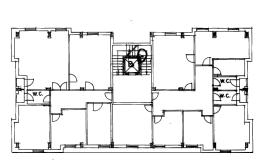


PIANO TERZO

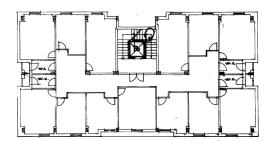


PIANO QUARTO

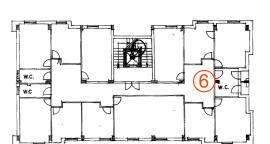


PIANO PRIMO

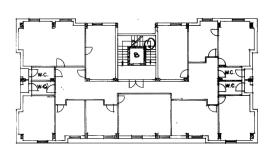

PIANO SECONDO

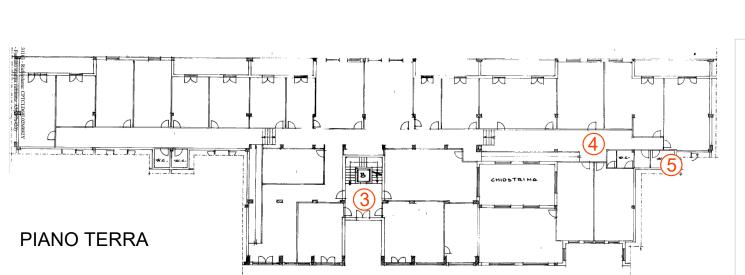

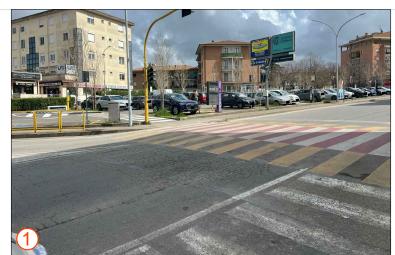











# NOTE:

- 1) L'ingresso agli uffici avviene dal marciapiede esterno dal quale si accede mediante una rampa. Una volta entrati è possibile accedere alle aree comuni;
- E' presente il bagno disabili al piano terra, al piano primo ed al piano quinto, in tutti i bagni andrebbe sostituita la porta in quanto oltre ad aprire in senso contrario non ha il maniglione, i bagni al piano primo e quinto necessitano anche del segnalatore acustico;
- 3) E' presente il collegamento tra i piani mediante l'ascensore;
- 1) Le scale sono prive di segnaletica tattile;
- 5) Non è presente la segnaletica sensoriale e cognitiva;





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni per l'accesso ai singoli uffici. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
200 ml		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 3.000,00	Nastro colorato  Nastro di segnalazione talife e visiva.  (ove recressira)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza del bancone sportello pubblico

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del piano del bancone della portineria ad altezza di cm 90 dal pavimento. Il piano avrà sporgenza di circa cm 50 dalla parete divisoria e sarà privo di parti taglienti e spigoli vivi.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1 cad		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.4 - 8.1.4 D.P.R. 503/96 art. 15
COSTO INTERVENTO	partie di barcone	
€ 1.500,00	家 pate d Sarcone ed alezza scooleble	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza distributore carta igienica

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di distributore di carta igienica (previa rimozione dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3 cad	Cordone del pulsante di allarme  Contenitore della carta igienica  Corrimano orizzontale	D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO	<b>A</b>	
€ 135,00	8	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3.60 ml	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.000,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
2 cad		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
		Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 160,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza foro porta (inferiore 80/75 cm)

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione serramento esistente, demolizione e ricostruzione del vano porta al fine di posare un serramento con luce netta adeguata alla sua ubicazione (luce netta minima porte d'ingresso cm 90; luce netta minima porte interne cm 80).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3 cad		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	290 275 CERVA	
€ 5.000,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del maniglione anti panico

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di maniglione orizzontale anti panico ad un'altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento, sul lato interno della porta. L'oggetto faciliterà l'apertura e la chiusura della porta per chi, in carrozzina, ha poco spazio di manovra.

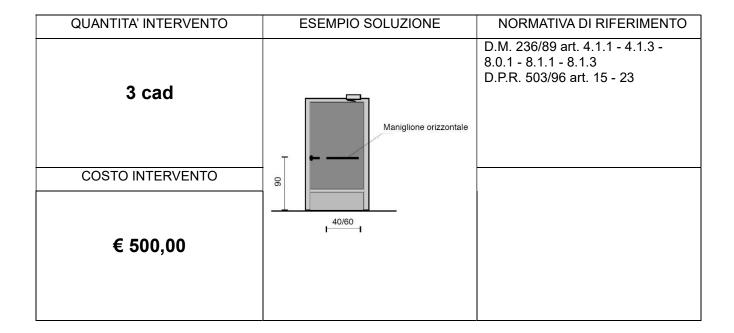





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
50 ml		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025	
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:	

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	841°-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/03/2025
COD. EDIFICIO 04 – Uffici Comunali Via Garbini	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

QUANTITA' INTERVENTO


Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QO/MITTI/CINTERCED	ESEMI IS SOLUZIONE	NOTWING PROPERTY
5	NOTION TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	100	
€ 7.500,00		

ESEMPIO SOLUZIONE


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

# Sede Polizia locale Piano Terra

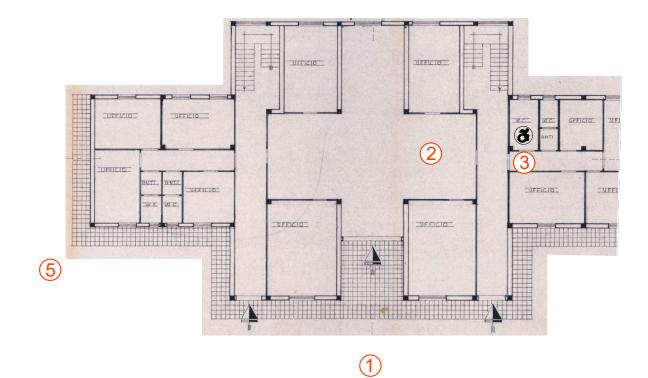


Sede Polizia locale Piano Primo



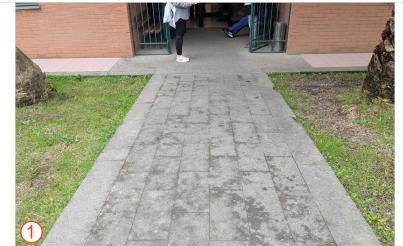





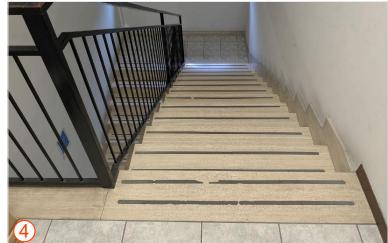



# NOTE:

- Le scale non hanno segnaletica tattile
   Non è presente l'ascensore per il colegamento tra i piani
- 3) Manca la segnaletica sensoriale
- Per accedere al piano seminterrato bisogna necessariamente passare dalle scale esterne
- E' presente il bagno disabili al piano terra ma non al piano primo L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni sia negli uffici







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili al piano primo

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	agroupdabilit a costa distribution a costa distribution a costa distribution accost accordance (portrainut, portrainut, portra	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Sucha (Bussonetto sul mangliore	
	- SEC	
€ 7.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N: 04

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica a pavimento

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza l'inizio e la fine della scala od in generale di situazione di pericolo. L'intervento prevede anche la sostituzione delle strisce antiscivolo nel caso fossero danneggiate o consumate.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 28.80		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 700,00	Nastro colorator  Nastro di segnalazione  Sagnalazione tatale a pavenerito (orier racessara)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
4	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	100	
€ 200,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 1.20	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA! INITEDVENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	VISTA IN SEZIONE VISTA IN PIANTA  NA ANTONOMICO SEZIONE  NA ANTONOMI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Principles of the second of th	
€ 18.000,00		

ECEMBIO COLLIZIONE

NODMATIVA DI DICEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 25.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 1.300,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	2319	
A CORPO € 2500,00		





NODMATIVA DI DICEDIMENTO

RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA' INITEDVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	COPTESS.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	S. S	
€ 7.500,00		
	COSTO INTERVENTO	COSTO INTERVENTO

ECEMBIO COLLIZIONE






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 20/02/2025
COD. EDIFICIO 05 - Sede Polizia locale	RIFERIMENTO FOTO N:


CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		

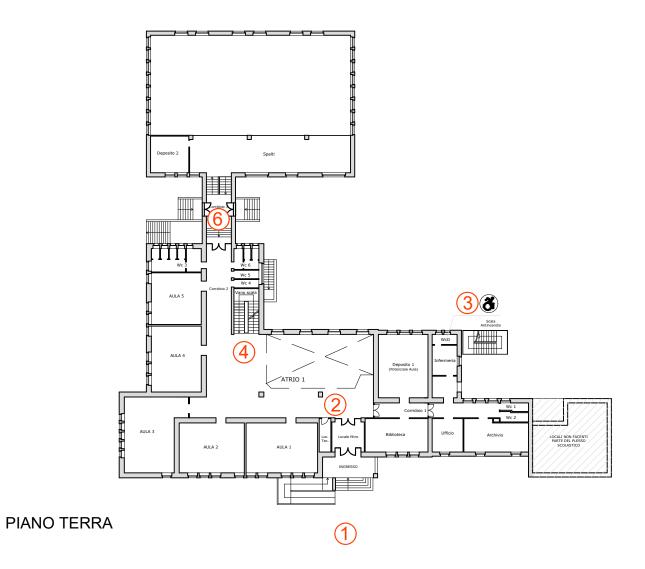

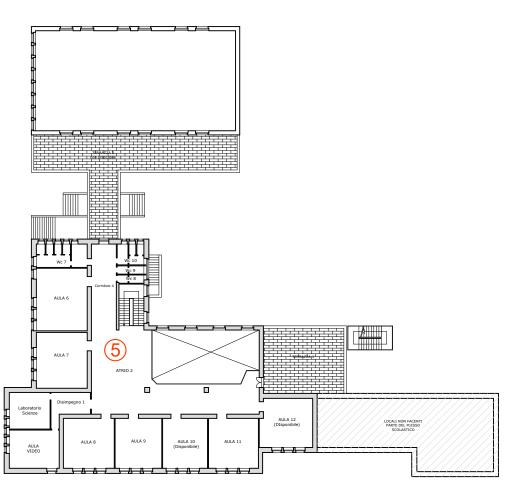













# NOTE:

- La segnaletica delle scale risulta usurata e quindi necessita di essere sostituita;
- E' presente il bagno disabili al piano terra ma non è presente al piano primo;
- Non e' presente l'ascensore per collegamento tra il piano terra ed il primo;
- Mancanza dei parcheggi;
- Sistemazione delle aree esterne;
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- Manca la segnaletica sensoriale;



PIANO PRIMO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili al piano primo

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CAD 1	alegae position of the control of th	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Each percent of the sound of th	
€ 7.500,00	ACCIO Secular con	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N: 04

CRITICITA' RISCONTRATE: Rifacimento di segnaletica a pavimento

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
M 95		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 2.000,00	Nestro delorato  Nestro de segnalazzone tattile e visiva:  Segnalazzone tattile a povimento (over racessa sra)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 6	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	189	
€ 250,00	Alateriale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza distributore carta igienica

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di distributore di carta igienica (previa rimozione dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio

	QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1	Cordone del pulsante di allarme  Contenitore della carta igienica Corrimano orizzontale	D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
İ	COSTO INTERVENTO	<b>A</b>	
	€ 45,00	08	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA' INITEDI/ENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 1	VISTA IN SEZIONE VISTA IN PANITA  Not al provinces	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	The state of the s	
€ 18.000,00		

ESEMBIO SOLUZIONE

NODMATIVA DI DIEEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 20		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre vertibali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N: 02

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 30.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 2.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	841°-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 1.80	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 06 - Scuola primaria - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del corrimano

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 5.00	parapetto di protezione  corrimano per bambini  corrimano per adulti	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.500,00		

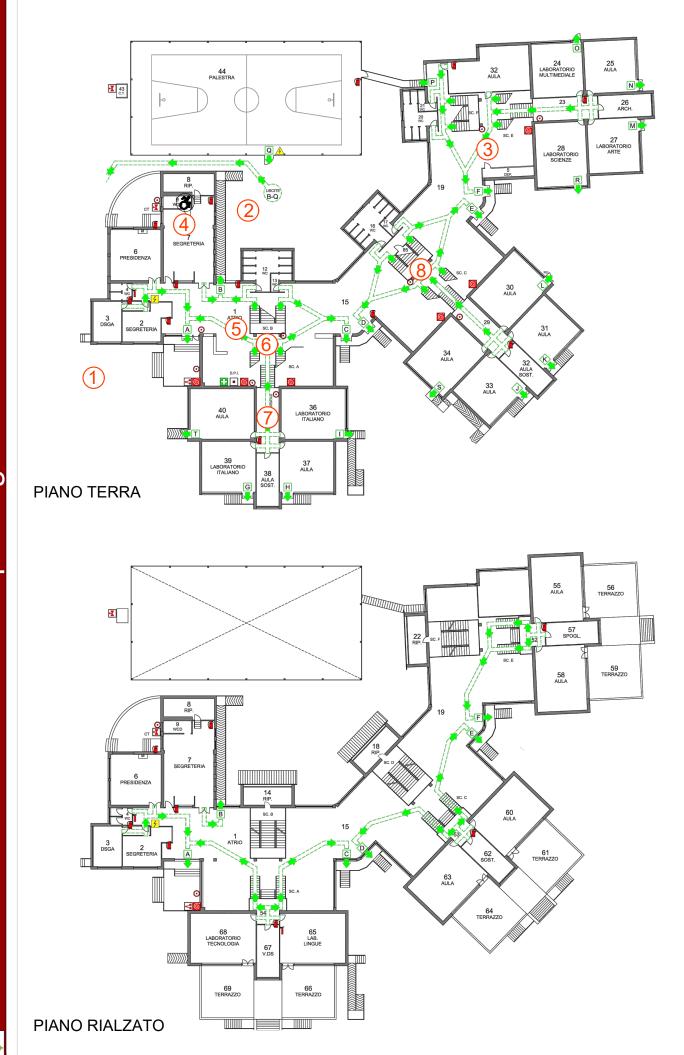












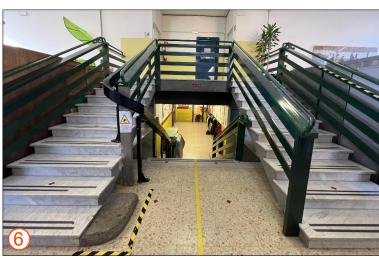





# NOTE:

- 1) non e' presente il collegamento tra il piano terra ed il primo
- 2) E' presente il bagno disabili al piano terra mentre, al piano primo non sono presenti servizi igienici né per disabili né per normodotati
- 3) L'ala sinistra dell'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule in quanto è presente un montascale mentre l'ala destra così come la centrale ne risultano sprovviste
- 4) L'ingresso principale della scuola avviene mediante scale esterne, è stata realizzata una rampa laterale che accede all'atrio, questa rampa viene usata come ingresso disabili
- 5) Manca la segnaletica sensoriale
- 6) Le scale esterne non hanno segnaletica tattile





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025

COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili al piano primo

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	ajconductifi acosta del programa del program	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	soda (Dotta)/8 genesia sal nangtore	
€ 7.500,00	AXCIA GARCINETO	





COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: 01

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica a pavimento

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 162.50		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 2300,00	Nastro colorato  Nastro di segnalazione tattile e visiva.  (ose racessora)	





COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 7,80	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 700,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI Da
---

COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	VISTA IN SETIMAE  VISTA IN SETIMAE  VISTA IN PRINTIA  VISTA IN PRI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	NCON I	
€ 18.000,00	NUMBER OF STREET	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
	1 0

COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 110 a om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: 05

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 100.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025

COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: --

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	5917	
A CORPO € 2500,00		





NODMATIVA DI DIEEDIMENTO

COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA' INITEDVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	Outra ex	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	50	
€ 7.500,00		

ECEMBIO COLLIZIONE





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025


COD. EDIFICIO 07 a - Scuola Secondaria di 1° grado - Pietro Vanni RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico


### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
_		
€ 300,00		

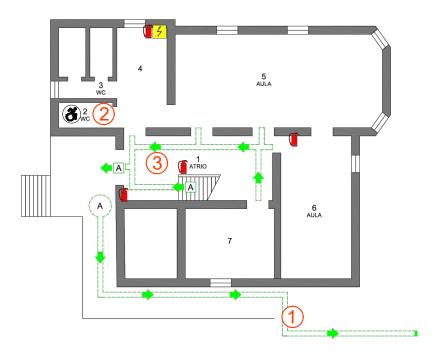


## PIANO TERRA

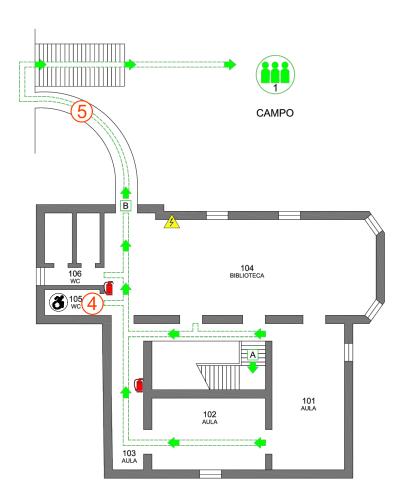

PIANO PRIMO





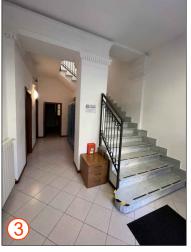





- E' presente il bagno disabili sia al piano terra che al piano primo Non e' presente il collegamento tra il piano terra ed il primo Manca la segnaletica sensoriale

- Le scale non hanno segnaletica tattile L'accesso da Via Carlo Cattaneo permette di arrivare solamente al piano primo a mezzo di una rampa; il piano terra risulta inaccessibile in quanto per entrare bisogna necessariamente fare delle scale





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 1.00	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA' INITEDI/ENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	VISTA IN SEZIONE VISTA IN PINNTA NON A SERVICIONE NON A S	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Productive Control of	
€ 18.000,00		

ESEMBIO SOLUZIONE

NODMATIVA DI DIEEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utile da om 110 a om 130 altezza oonesigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	138	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N: 05

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 20.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 1.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	ocrina.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
€ 7.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 07 b – Villa Fornaciari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.


ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	D.M. 236/89 art.
	4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
	D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
	D.L. 626/94 art. 30
A SALES AND ASSESSED OF	Legge 81/08 art. 63
6	
	ESEMPIO SOLUZIONE



- 1) Ingresso pedonale dal quale è possibile accedere a tutti i plessi scolastici, la strada è sterrata e necessita di essere pavimentata;
- 2) Ingresso carrabile alla scuola Media Pietro Vanni ed Istituto Comprensivo Silvio Canevari. Da questo ingresso si può arrivare con le autovetture fino a di fronte i singoli ingressi principali delle scuole per consentire agevolmente l'accesso agli istituti. Questo ingresso è usato anche come ingresso pedonale percorrendo un tratto di strada sterrata non essendo più idonei i marciapiedi di collegamento tra la porzione asfaltata e la scuola;
- 3) Ingresso da via Carlo Cattaneo di accesso all'Istituto comprensivo Silvio Canevari, questo ingresso non presenta barriere architettoniche e potrebbe essere usato anche dagli studenti della scuola media Pietro Vanni;
- I) Ingresso da via Carlo Cattaneo con scale;
- 5) Ingresso da via Carlo Cattaneo con scale;

Tutti gli ingressi sono privi di pavimentazione tattile e non è presente nesusn accorgimento per le disabilità sensoriali



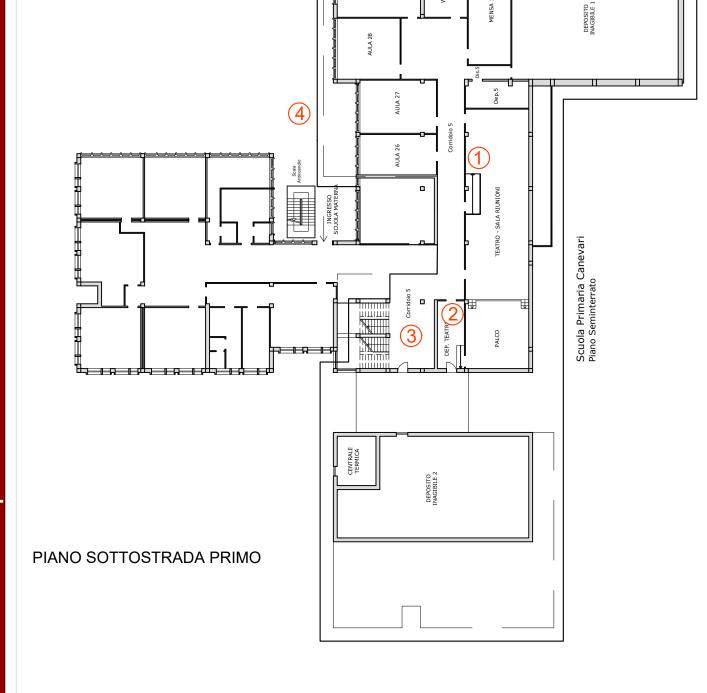









- Finitura sconnessa della rampa d'accesso all'edificio
- Pavimentazione esterna sconnessa
- L'accesso pedonale all'istituto è sterrato e necessita di essere pavimentato
- la scuola ha un accesso carrabile è quindi accessibile da macchine o mezzi di soccorso
- non è presente l'ascensore per il collegamento tra i piani
- I termosifoni non sono protetti;
- Le scale non hanno segnaletica tattile;
- Manca segnaletica sensoriale.
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 10) E' presente il bagno disabili ma bisogna passare dai locali della scuola materna














- Finitura sconnessa della rampa d'accesso all'edificio
- Pavimentazione esterna sconnessa
- L'accesso pedonale all'istituto è sterrato e necessita di essere pavimentato
- la scuola ha un accesso carrabile è quindi accessibile da macchine o mezzi di soccorso
- non è presente l'ascensore per il collegamento tra i piani
- I termosifoni non sono protetti;
- Le scale non hanno segnaletica tattile;
- Manca segnaletica sensoriale.
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 10) E' presente il bagno disabili ma bisogna passare dai locali della scuola materna



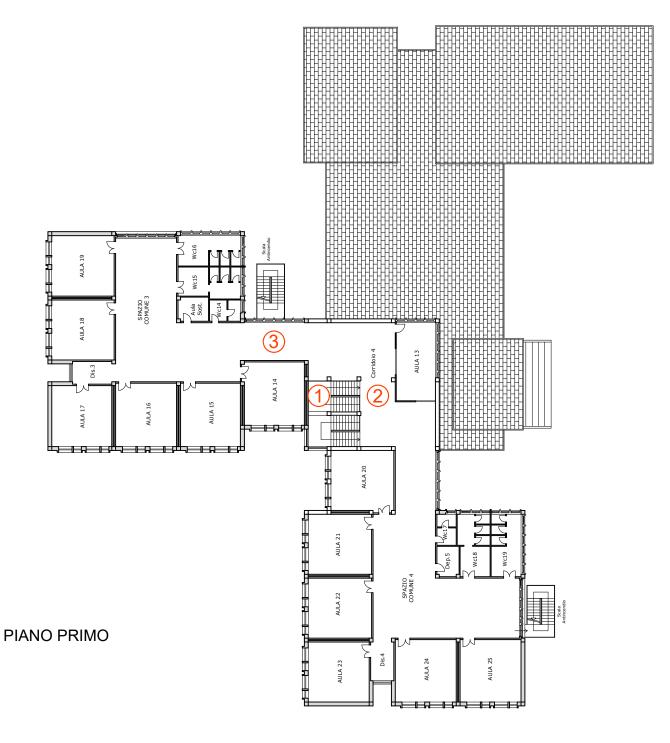







- Finitura sconnessa della rampa d'accesso all'edificio
- Pavimentazione esterna sconnessa
- L'accesso pedonale all'istituto è sterrato e necessita di essere pavimentato
- la scuola ha un accesso carrabile è quindi accessibile da macchine o mezzi di soccorso
- non è presente l'ascensore per il collegamento tra i piani
- I termosifoni non sono protetti;
- Le scale non hanno segnaletica tattile;
- Manca segnaletica sensoriale.
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 10) E' presente il bagno disabili ma bisogna passare dai locali della scuola materna
- 11) al piano primo non è presente il bagno disabili





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili al piano primo

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 usando un vano WC già presente. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	along dated access addition of the control of the c	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	sada risatake genca nangiere	
€ 7.500,00	dx (s) decode-con brockets	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2	Automatismo di ritardo Segnaletioa per la peroezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	100	
€ 84,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
20		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 250.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 10.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025	
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:	
CRITICITA' RISCONTRATE : Rifacimento Strade esterne		
DESCRIZIONE INTERVENTO:		
Intervento per la sistemazione delle strade esterne sterrate ocn nuova pavimentazione drenante		

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 45.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 128		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 3.000,00	Nactro oborato  Nactro di segnificazione totale a poministro di segnificazione totale a poministro di segnificazione totale a poministro (over recessorini)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza distributore carta igienica

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di distributore di carta igienica (previa rimozione dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio

	QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	1	Cordone del pulsante di allarme  Contenitore della carta igienica Corrimano orizzontale	D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
İ	COSTO INTERVENTO	<b>A</b>	
	€ 45,00	08	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 6.3	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

	QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	MI 53.10	parapetto di protezione  corrimano per bambini corrimano per adulti	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
Ī	COSTO INTERVENTO		
	€ 5.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA! INITEDVENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	VISTA IN SEZIONE VISTA IN PIANTA	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Principles of the second of th	
€ 18.000,00		

ECEMBIO COLLIZIONE

NODMATIVA DI DICEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3	altezza ufile da om 110 a om 130 altezza oonsigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	130 To 13	
€ 420,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 08- Scuola primaria Canevari	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCTION 1	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	Sand Sand	
€ 7.500,00		

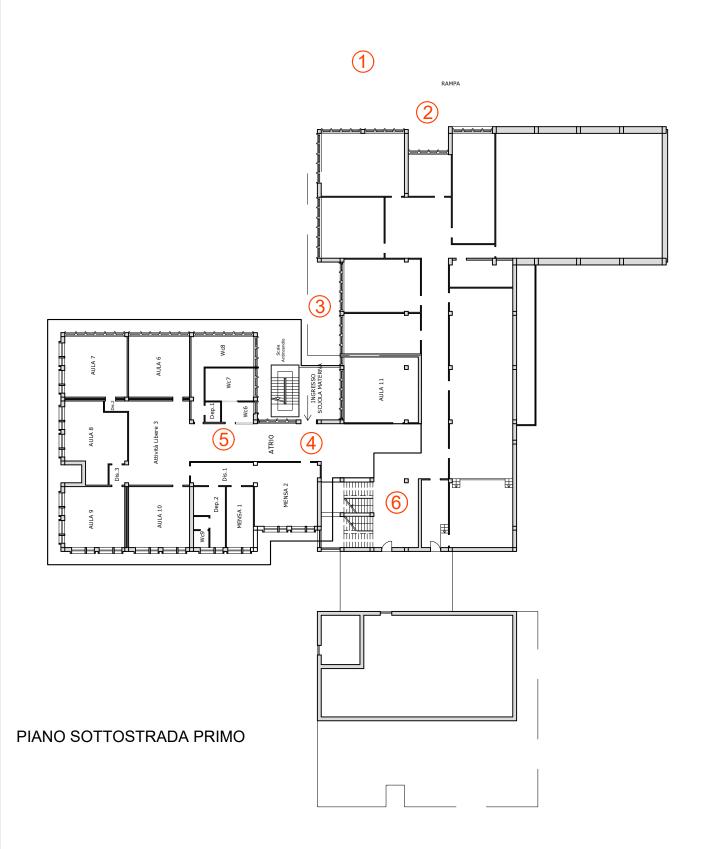













- 1) Finitura sconnessa della rampa d'accesso all'edificio
- 2) Pavimentazione esterna sconnessa
- 3) L'accesso pedonale all'istituto è sterrato e necessita di essere pavimentato
- 4) la scuola ha un accesso carrabile è quindi accessibile da macchine o mezzi di soccorso
- 5) non è presente l'ascensore per il collegamento tra i piani
- 6) I termosifoni non sono protetti;
- Le scale non hanno segnaletica tattile;
- 8) Manca segnaletica sensoriale.
- b) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 10) E' presente il bagno disabili ma bisogna passare dai locali della scuola materna
- 11) al piano primo non è presente il bagno disabili





PIANO TERRA















- 1) L'accesso da via Carlo Cattaneo avviene tramite una rampa pedonale fino ad arrivare di fronte all'ingresso principale della scuola
- 2) Pavimentazione sconnessa di fronte l'ingresso principale
- 3) I termosifoni non sono protetti;
- 4) Manca segnaletica sensoriale.
- 5) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 6) E' presente il bagno disabili
- La finitura della rampa di collegamento tra i due livelli della scuola necessita di essere sostituita
- Mancanza degli scivoli in corrispondenza degli ingressi.







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N: 01

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 8.05		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 400,00	Nactino colorato  Nactino degradactoria  Nactino degradactoria  Commento  Color recessoria)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
8	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	180	
€ 336,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 0.60	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N: 01

#### CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

QUANTITA' INTERVE	ENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 4.60		parapetto di protezione  corrimano per bambini  corrimano per adulti	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVEN	NTO		
€ 1.500,00			





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
20		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto	
€ 5.000,00	sbarre verticali a distanza ≼ di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 250.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 10.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	2319	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 24/01/2025
COD. EDIFICIO 09 - Scuola dell'infanzia "G. L. Radice"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**


QUANTITA' INTERVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


QO/MITTI/CINTERCED	ESEMI IS SOLUZIONE	NOTAWATTWA BITAIN ETAIMENTO
5	NOTION TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	100	
€ 7.500,00		

ESEMPIO SOLUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

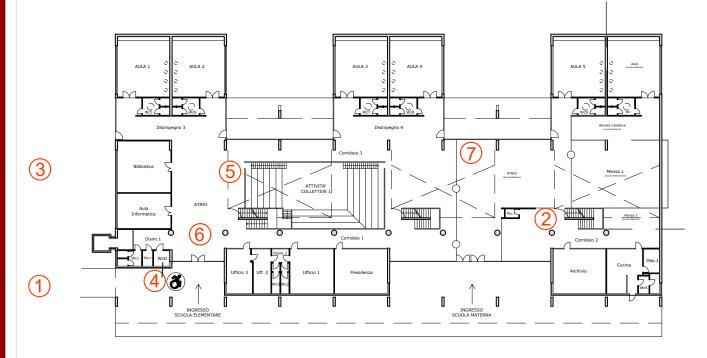

PIANO TERRA

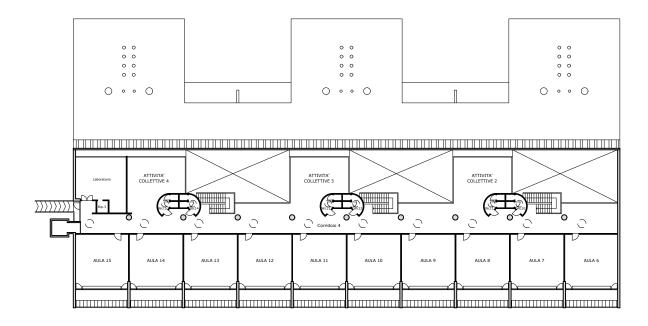

PIANO PRIMO











# NOTE:

- 1) Campanello troppo alto
- 2) Il teatro al piano terra non è accessibile;
- 3) Rifare gommatura e segnalazione scale
- 4) manca il collegamento verticale interno
- E' presente un bagno disabili al piano terra sarebbe necessaria una stanza con un lavabo ed un WC ma che abbia anche la possibilità di inserire un lettino da utilizzare per il cambio e di un sollevatore
- i) Non è presente il bagno disabili al P1 ma si può realizzare a ridosso dei bagni esistenti
- 7) segnalare le vetrate
- L'ingresso al piano primo della scuola avviene mediante rampa esterna, internamente la scuola non ha il collegamento tra i due piani, quindi per accedere agli spazi comuni al piano terra bisogna passare dall'esterno





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025

COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili al piano primo

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 1	access accordance of corresponding access according correspond corresponding correspon	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	social description of the second of the seco	
€ 7.500,00	doctor accordance brockler	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N: 02

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 79.20		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 3.000,00	Nastro obtrato  Nastro di eegnalazione tattile e visiva.  Segnalazione tattile a povimento (over racesse rei)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N: 07

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 30	Automatismo di ritardo Segnaletioa per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	100	
€ 1.260,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA! INITEDVENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 1	WSTA IN SEZIONE VISTA IN PINITA	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Production of the state of the	
€ 18.000,00		

ECEMBIO COLLIZIONE

NODMATIVA DI DIEEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 150.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.250,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N: 02
CRITICITA' RISCONTRATE: Teatro non accessibile	

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

modifica della ringhiera di protezione degli spalti del teatro per la realizzazione di posti per disabi.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 1		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 15.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	2817- 2817-	
A CORPO € 2500,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 30/01/2025
COD. EDIFICIO 11 - Scuola primaria e materna - I.C. Carmine	RIFERIMENTO FOTO N:


CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCTION 1	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	Sand Sand	
€ 7.500,00		

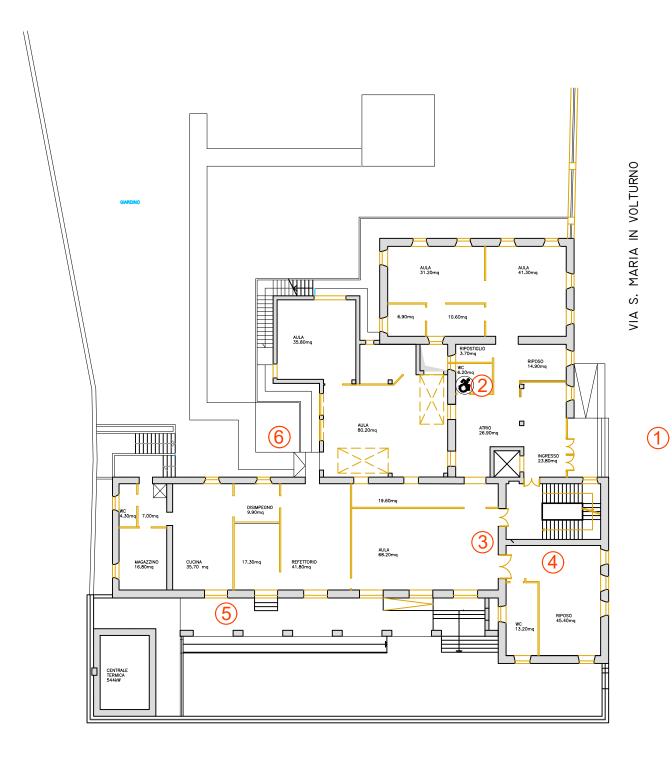

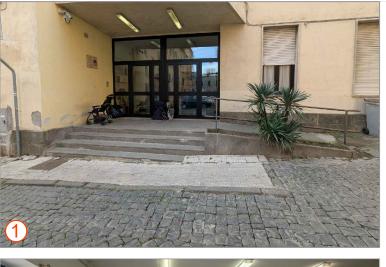











# PIANO TERRA

# NOTE:

- Piano primo attrezzato ma non usato;
   mancanza dei parcheggi;
   E' presente il bagno disabili ma necessita il cambio della tazza;
   E' presente l'ascensore ma bisogna effettuare il cambio della centralina;
- Sistemazione aree esterne;
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule; Manca segnaletica sensoriale.







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 – Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N: 01

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 37.00		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 518,00	Nastro colorator  Nastro di segnalazione International segnalazione (over recressoria)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 5	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	180	
€ 210,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N: 05

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 5.65	parapetto di protezione  corrimano per barribini  corrimano per adulti	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO	The state of the s	
€ 1.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Ripristino funzionalità dell'ascensore

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Ripristino funzionalità dell'impianto di sollevamento già esistente mediante la sostituzione della centralina di controllo malfunzionante.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 1	VISTA N. SEZIONE VISTA IN PRINTA	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	The was not considered by the second of the	
€ 7.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza tazza WC

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Cad 1	DISTANZE FRA I SANITARI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO		
€ 866,00	ALTEZZA TAZZA WG E BIDET	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N: 03

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
	ESEMPIO SOLUZIONE





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N:

### CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
A CORPO  € 2500,00	8H7-	






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 31/01/2025
COD. EDIFICIO 12 - Asilo nido I cuccioli	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCTION 1	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	Sand Sand	
€ 7.500,00		

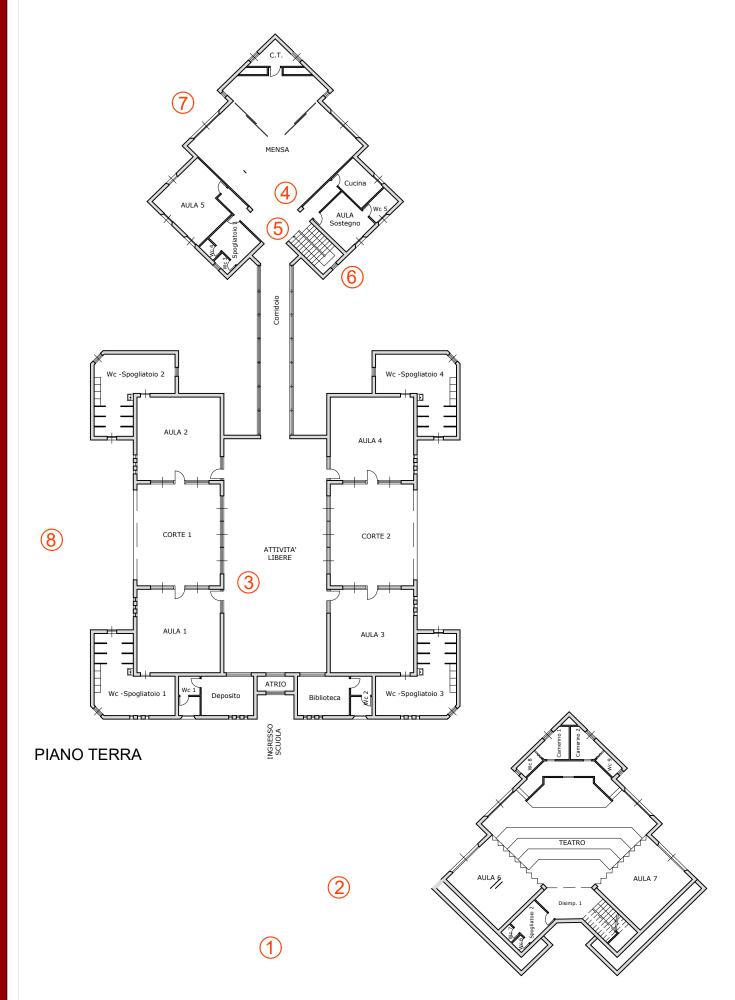

PIANO SEMINTERRATO

















# NOTE:

- 1) Sistemazione aree esterne;
- 2) Assenza delle protezioni dei termosifonii;
- 3) Assenza di un percorso sicuro e relativi raccordi per l'uscita e l'accesso al piazzale esterno;
- 4) Non è presente il bagno disabili sarebbe necessaria una stanza con un lavabo ed un WC ma che abbia anche la possibilità di inserire un lettino da utilizzare per il cambio
- 5) Modifica alla scala in quanto la mensa diventerà aula
- Mancanza dei parcheggi
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule ad esclusione del giardino
- 8) manca segnaletica sensoriale







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 – Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	ajourgabili alame dilikujuhu anas dilikujuhu a	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Buttable general sample sal mangliare	
€ 7.500,00	Axia acodacon brootse	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N: 06

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica a pavimento

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm. L'intervento prevede anche la sostituzione dello strato di usura in gomma delle scale dove presente.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 25.00		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.500,00	Nastro de segnalazione Nastro di segnalazione statile e vasva.  Degnalazione tattle a piorimetrio (ore recessera)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N: 06

#### CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 24.00	parapetto di protezione  corrimano per bambini  corrimano per adulti	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.400,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N: 08

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di percorso esterno sicuro

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di un percorso esterno sicuro di larghezza minima pari a 1.20 m, mediante la rimozione degli elementi di cemento esistenti ed il corretto raccordo con il marciapiede.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 20.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
10		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 2.500,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N: 01-03

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 40.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 4.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza della protezione per spigoli vivi

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Sostituzione della protezione con pannello o striscia di materiale morbido e flessibile ad elevata elasticità ed assorbimento d'urto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
M 10	strisola in	D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO	gomma morbida 140 - scuole materne 180 - scuole elementari 180/200 - altri ambienti	
€ 250,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 29/01/2025
COD. EDIFICIO 13 - Scuola materna Ellera	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampe

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCT THE STATE OF T	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	Sand Sand	
€ 7.500,00		

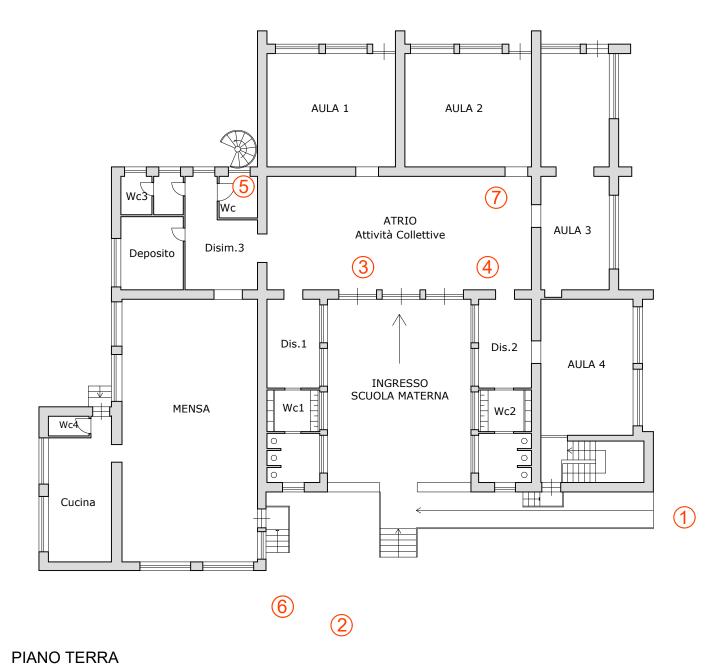















# NOTE:

- L'ingresso principale della scuola avviene mediante scale esterne, è stata realizzata una rampa laterale che viene usata per l'ingresso disabili;
- Finitura sconnessa della rampa d'accesso all'edificio
- I termosifoni non sono protetti;
- E' presente il bagno disabili;
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- Le scale esterne non hanno segnaletica tattile;
- Manca la segnaletica sensoriale







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N: 02

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 11.40		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 200,00	Nactro colorator  Nactro degradactore  Callifer e viewa,  All services despendences e de despendences e de despendences e desp	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N: 03-04

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
13		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 3.250,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
m 50,00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 2.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N: 03-06

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 1.20	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500.00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N: 05-08

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza distributore carta igienica

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di distributore di carta igienica (previa rimozione dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1		D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO	Cordone del pulsante di allarme  Contenitore della carta igienica  Corrimano onizzontale	
€ 45,00	08	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE AND ADDRESS OF	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	2319	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 14 - Scuola materna Murialdo	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**


QUANTITA' INTERVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificio con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QO/MITTI/CINTERCED	ESEMI IS SOLUZIONE	NOTWING PROPERTY
5	NOTION TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	100	
€ 7.500,00		

ESEMPIO SOLUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

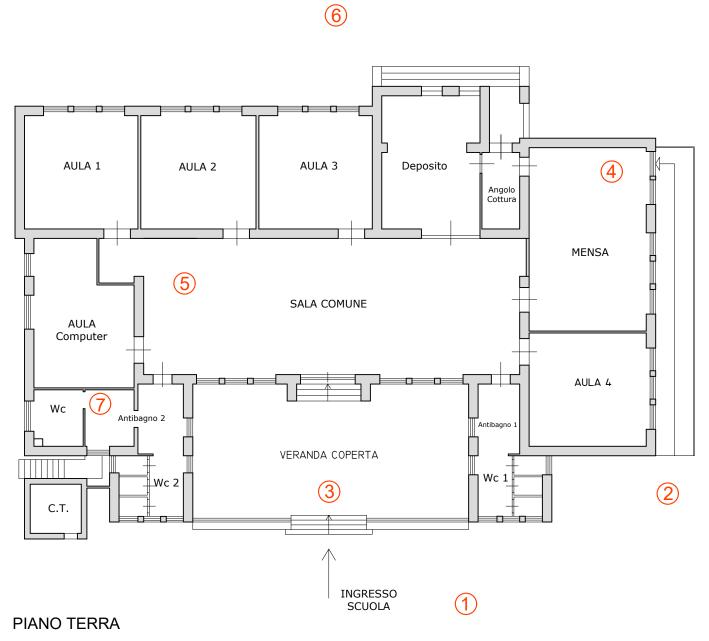















# NOTE:

- 1) Non sono presenti parcheggi per disabili;
- 2) I termosifoni non sono protetti;
- 3) E' presente il bagno disabili;
- 4) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 5) Le scale esterne non hanno segnaletica tattile;
- 6) Manca la segnaletica sensoriale;
- 7) L'ingresso principale della scuola avviene mediante scale esterne, è stata realizzata una rampa laterale che accede alla mensa, questa rampa viene usata come ingresso disabili;





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N: 03

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 39.00		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 700,00	Nactro colorato  Nactro di segnalazione sattle e viese (cire recessaria)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	180	
€ 126,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N: 07

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza distributore carta igienica

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di distributore di carta igienica (previa rimozione dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	Cordone del pulsante di allarme  Contenitore della carta igienica  Corrimano orizzontale	D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO		
€ 45,00	08	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 2.50	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N: 05

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
11		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 2.750,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MI 45.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 3.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utille da om 110 a om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	138 and 138 an	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
2		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE AND ADDRESS OF	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 600,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N:

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 28/01/2025
COD. EDIFICIO 15 - Scuola materna "Pilastro"	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

QUANTITA' INTERVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificio con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QO/MITTI/CINTERCED	ESEMI IS SOLUZIONE	NOTWING PROPERTY
5	NOTION TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	100	
€ 7.500,00		

ESEMPIO SOLUZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO














- Non è presente l'ascensore per il collegamento tra i piani;
- ) Manca segnaletica sensoriale;
- 3) E' presente un uscita di emergenza che finisce sulle scale;
- 4) Allargare marciapiede in prossimità ingresso secondario;
- 5) La palestra non è dotata di un bagno per disabili;
- 6) E' presente il bagno disabili al piano terra ma non al piano primo;
- V) Verificare nel piano di sicurezza la presenza della via di fuga per disabili;
- 8) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 9) La segnaletica delle scale risulta usurata e quindi necessita di essere sostituita;
- 10) Sistemazione delle aree esterne.

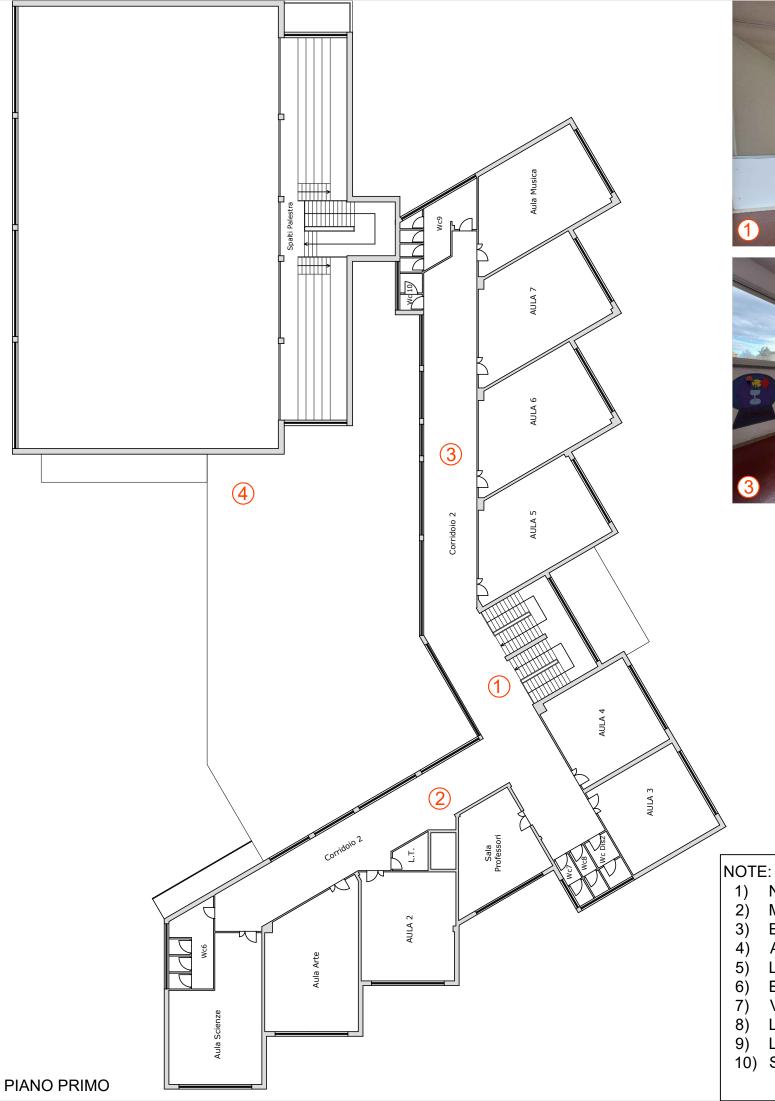









- Non è presente l'ascensore per il collegamento tra i piani;
- Manca segnaletica sensoriale;
- E' presente un uscita di emergenza che finisce sulle scale;
- Allargare marciapiede in prossimità ingresso secondario;
- La palestra non è dotata di un bagno per disabili;
- E' presente il bagno disabili al piano terra ma non al piano primo;
- Verificare nel piano di sicurezza la presenza della via di fuga per disabili;
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- La segnaletica delle scale risulta usurata e quindi necessita di essere sostituita;
- 10) Sistemazione delle aree esterne.





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI Data del sopralluogo: 16/01/2025

COD. EDIFICIO 16 – SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili al piano primo ed in palestra

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2	alconicidation access distribution access distribution corrections portraction portraction portraction access distribution access distribution corrections portraction portraction access distribution access	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	Bushing Sansa Sans	
€ 15.000,00	TALL TO THE PARTY OF THE PARTY	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 16 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 03

# CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica a pavimento

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 109		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 2.000,00	Nastro disegnalazione Nastro di segnalazione tatilile e visivia (cive recressaria)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025

COD. EDIFICIO 16 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI RIFERIMENTO FOTO N: 03

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 6.60	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 1.000,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025

COD. EDIFICIO 16 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	VISTA IN SEZIONE  VISTA IN SEZIONE  VISTA IN PRINTIA  VISTA IN PRI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	PODAL SELECTION OF	
€ 18.000,00	NUMBER OF STREET	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025	
COD. EDIFICIO 16 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:	

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza di marciapiede di larghezza non idonea

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento del marciapiede esistente tramite l'allargamento dello stesso per portarlo ad una larghezza utile non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm) la finitura dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
mq 10		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
€ 1.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025		
COD. EDIFICIO 16 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:		

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	allezza utile da om 10 a om 190 allezza oonsigilata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	27	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025		
COD. EDIFICIO 16 - SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 02		

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 140.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 10.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025		
COD. EDIFICIO 16 – SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:		

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data de	l sopra	lluogo: 1	16/01/2025

COD. EDIFICIO 16 – SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		





NODMATIVA DI DIEEDIMENTO

COD. EDIFICIO 16 – SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA' INITEDVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCTION .	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	50	
€ 7.500,00		

ECEMBIO COLLIZIONE





	RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
_		


COD. EDIFICIO 16 – SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO PIO FEDI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
_		
€ 300,00		

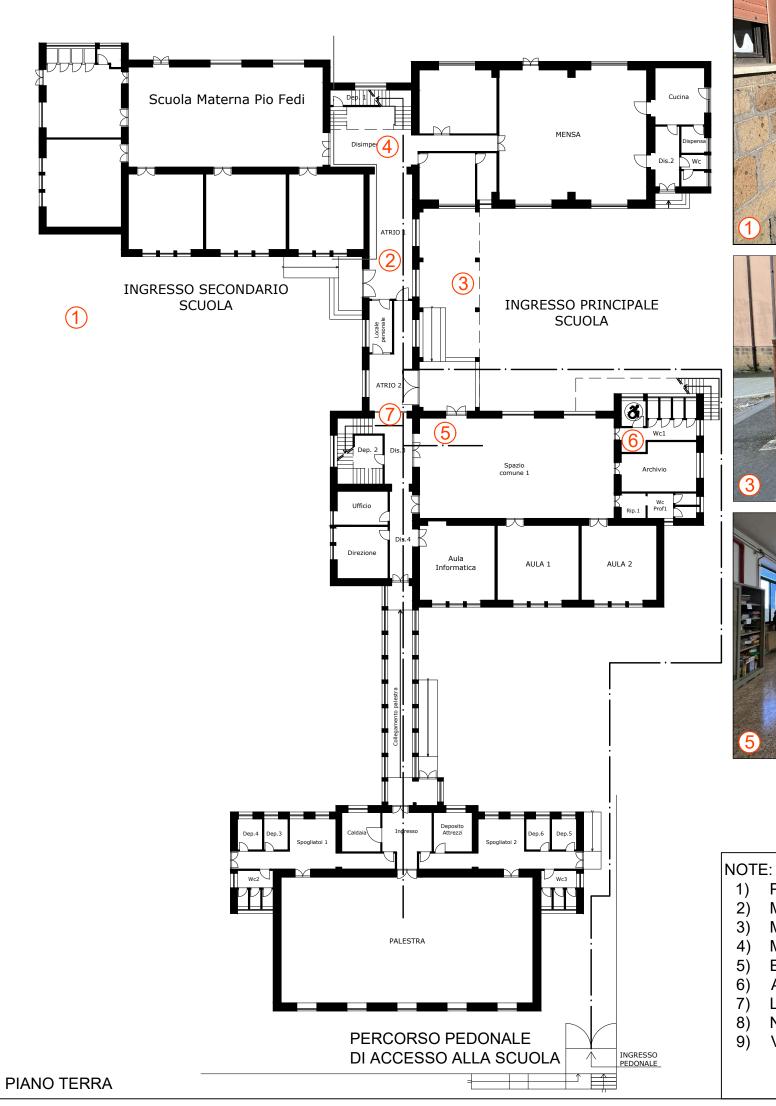















- Piazzale esterno non pavimentato;
- Manca il collegamento tra i piani;
- Manca segnaletica sensoriale;
- Manca protezione sui radiatori sia nelle aule che negli spazi comuni;
- Eliminare gradino esterno alla fine della rampa sull'ingresso secondario;
- Allargare marciapiede in prossimità ingresso secondario;
- La scuola non è dotata di un bagno disabili ma viene usato il bagno all'interno della scuola elementare;
- Non è presente il bagno disabili in palestra;
- Verificare nel piano di sicurezza la presenza della via di fuga per disabili;















## NOTE:

- Piazzale esterno non pavimentato;
- Manca il collegamento tra i piani;
- Manca segnaletica sensoriale;
- Manca protezione sui radiatori sia nelle aule che negli spazi comuni;
- Eliminare gradino esterno alla fine della rampa sull'ingresso secondario;
- Allargare marciapiede in prossimità ingresso secondario;
- La scuola non è dotata di un bagno disabili ma viene usato il bagno all'interno della scuola elementare;
- Non è presente il bagno disabili in palestra;
- Verificare nel piano di sicurezza la presenza della via di fuga per disabili;





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 04-07

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 60		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 900,00	Nastro de segnalazione Segnalazione tatale a provinento (one recessaria)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 04-07

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 1.20	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500,00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 04-07

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del corrimano

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 25.50	parapetto di protezione  corrimano per bambini  corrimano per adulti	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 2.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 04

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA! INITEDVENTO

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
VISTA IN SEZIONE  VISTA IN PRINTTA  Interference  Interfer	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
The state of the s	
	VISTA IN SETIME  VISTA IN PRINTA  WITH MEMORY AND A SETIME  VISTA IN PRINTA  VISTA IN PRINTA  AND A SETIME  VISTA IN PRINTA  AND A SETIME  VISTA IN PRINTA

ECEMBIO COLLIZIONE

NODMATIVA DI DIEEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
25		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO	disco in materiale morbido per assorbimento dell'uno	
€ 6.250,00	sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza della protezione per spigoli vivi

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Sostituzione della protezione con pannello o striscia di materiale morbido e flessibile ad elevata elasticità ed assorbimento d'urto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 80	etriscia in gomina mortiida	D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO	140 - scuole materne 160 - scuole elementari 180/200 - athi ambienti	
€ 1.500,00	Tourse and artificing	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 130.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCTION 1	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	Sand Sand	
€ 7.500,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 17 - SCUOLA PRIMARIA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		

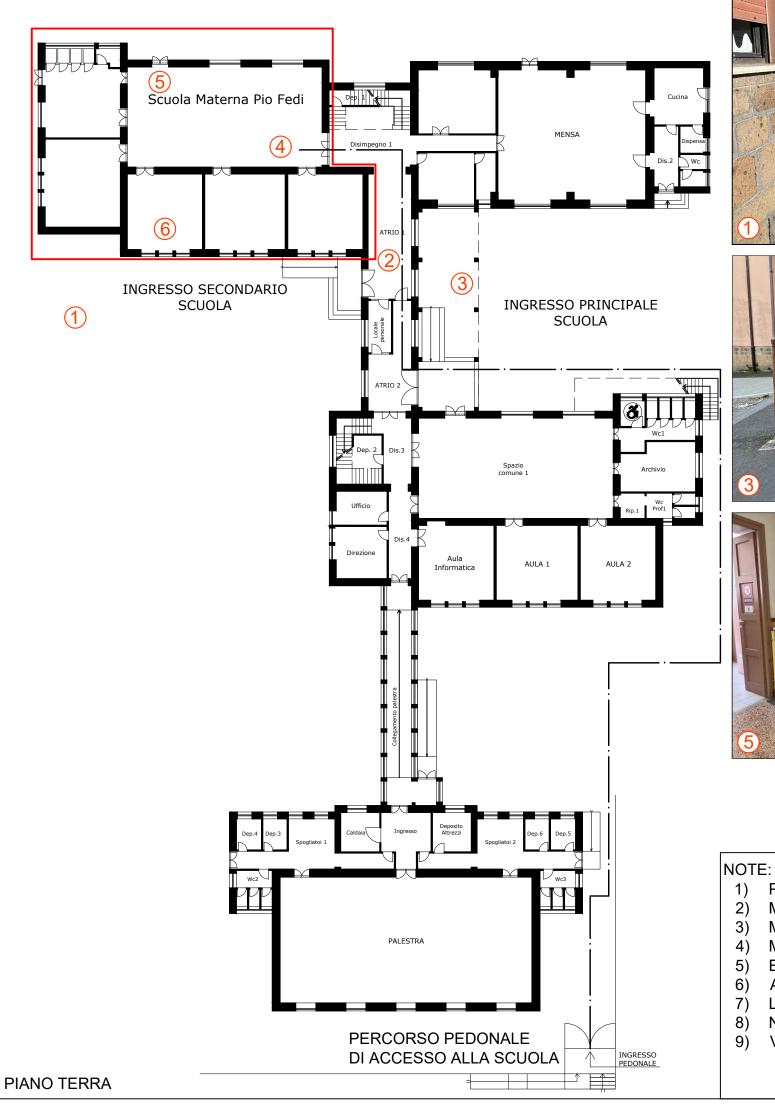













- Piazzale esterno non pavimentato;
- Manca il collegamento tra i piani;
- Manca segnaletica sensoriale;
- Manca protezione sui radiatori sia nelle aule che negli spazi comuni;
- Eliminare gradino esterno alla fine della rampa sull'ingresso secondario;
- Allargare marciapiede in prossimità ingresso secondario;
- La scuola non è dotata di un bagno disabili ma viene usato il bagno all'interno della scuola elementare;
- Non è presente il bagno disabili in palestra;
- Verificare nel piano di sicurezza la presenza della via di fuga per disabili;







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	aloung duling a contact of the conta	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	sada risatake genca yas anangiare	
€ 7.500,00	dx (s) decode-con brockets	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
mq 105.60		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 10.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utilie da om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	11.0	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N: 02-04

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 35		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 1.500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 16/01/2025
COD. EDIFICIO 18 - SCUOLA MATERNA PIO FEDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	cortess	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	\$5	
€ 7.500,00		

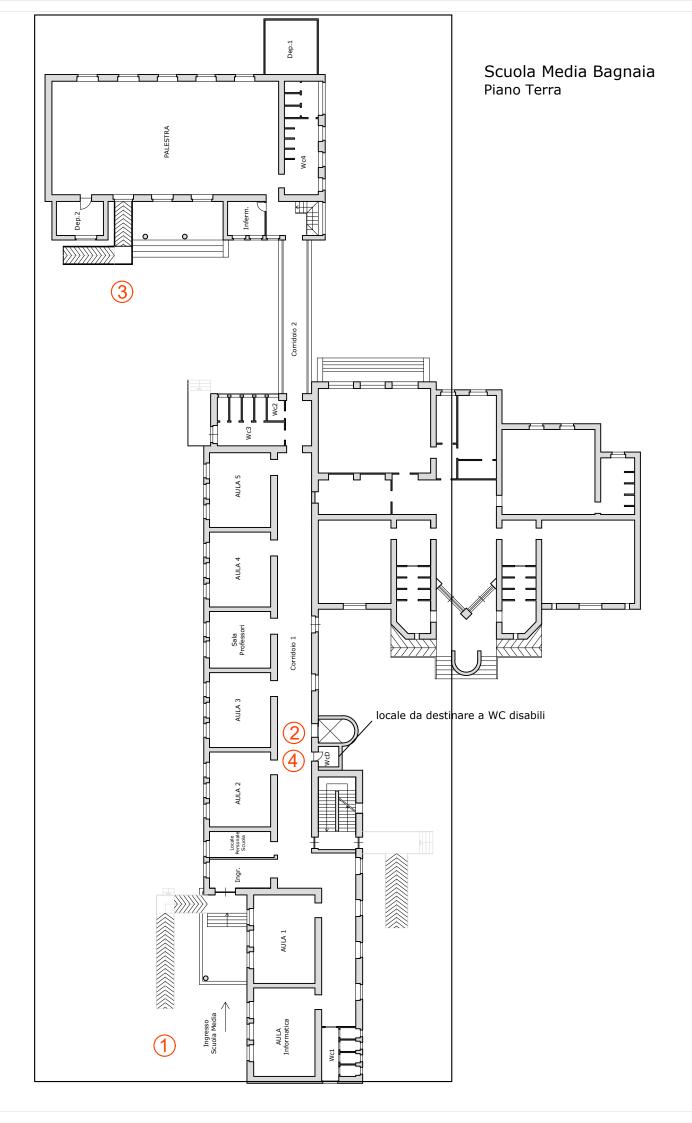









# NOTE:

- 1) E' presente il bagno disabili va effettuato il cambio dei sanitari e del lavabo
- 2) verificare che nel piano d'evacuazione sia stata considerata una via di fuga per disabili
- 3) Le scale esterne non hanno segnaletica tattile;
- 4) Manca segnaletica sensoriale.
- 5) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
8		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 2.000,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	allezza utile da om 130 allezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	750	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 100.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

## CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
A CORPO  € 2500,00	8H7-	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza tazza WC

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	DISTANZE FRA I SANITARI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO		
€ 866,00	ALTEZZA TAZZA WG E BIDET	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza lavabo

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di lavabo, preferibilmente del tipo a fronte concavo, con bordi arrotondati e appoggio per i gomiti; con rubinetto a miscelazione meccanica e comando a leva. Il lavabo dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote: spazio antistante di almeno 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; piano superiore del lavabo ad altezza di 80 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1		D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO	rubinetto a leva	
€ 790,00		






RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 19 - Scuola Media Tommaso Ghinucci	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificio con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	OCTION 1	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	Sand Sand	
€ 7.500,00		

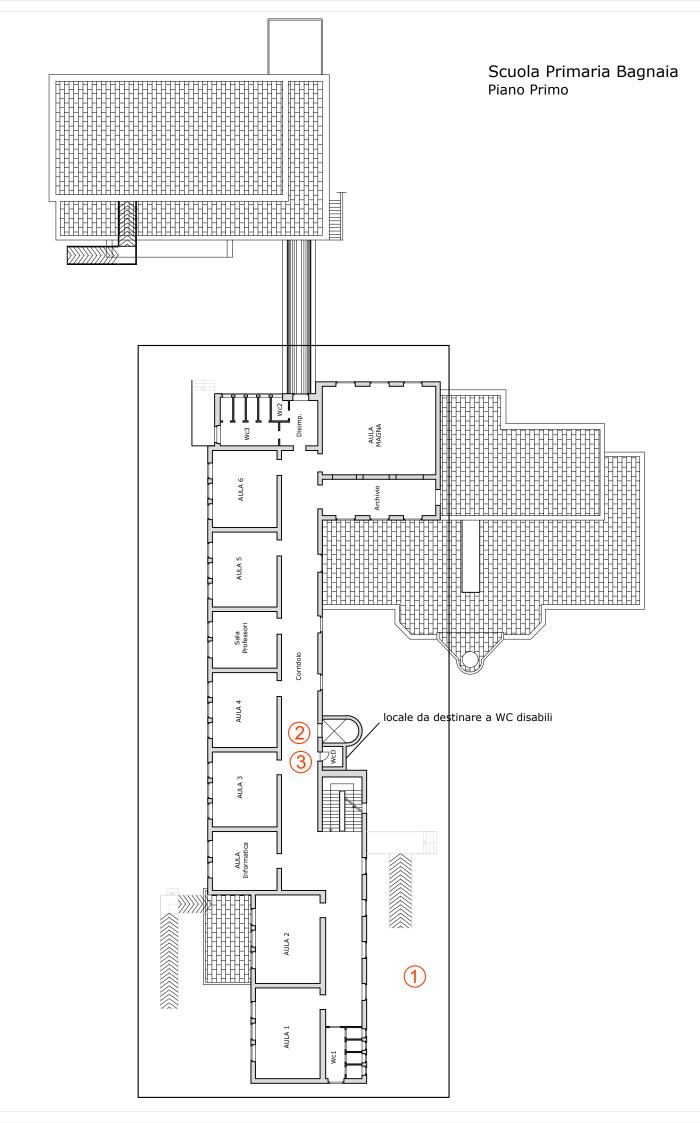







# NOTE:

- E' presente il bagno disabili va effettuato il cambio dei sanitari e del lavabo
- verificare che nel piano d'evacuazione sia stata considerata una via di fuga per disabili
- 3) per accedere alla scuola primaria bisogna passare dalla scuola media in quanto l'unico accesso per l'ascensore è posto nella scuola media.
- Le scale esterne non hanno segnaletica tattile;
- 5) Manca segnaletica sensoriale.
- 6) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
8		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 2.000,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarne verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	alezza utile de om 10 a om 130 alezza oonsigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	270	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

## **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 100.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art.
		4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
1		D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
		D.L. 626/94 art. 30
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
	6	
€ 300,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	591-	
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza tazza WC

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Rimozione della tazza wc e inserimento di nuova tazza in posizione adeguata. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato all'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. L'altezza del piano superiore della tazza, dovrà essere di circa 45 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	DISTANZE FRA I SANITARI	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO		
€ 866,00	ALTEZZA TAZZA WG E BIDET	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza lavabo

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di lavabo, preferibilmente del tipo a fronte concavo, con bordi arrotondati e appoggio per i gomiti; con rubinetto a miscelazione meccanica e comando a leva. Il lavabo dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote: spazio antistante di almeno 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; piano superiore del lavabo ad altezza di 80 cm dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1		D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO	rubinetto a leva	
€ 790,00		





NODMATIVA DI DIEEDIMENTO

RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 20 - SCUOLA PRIMARIA A. GANDIN	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa


#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

OLIANITITA' INITEDVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificio con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	0078030	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	50	
€ 7.500,00		

ECEMBIO COLLIZIONE

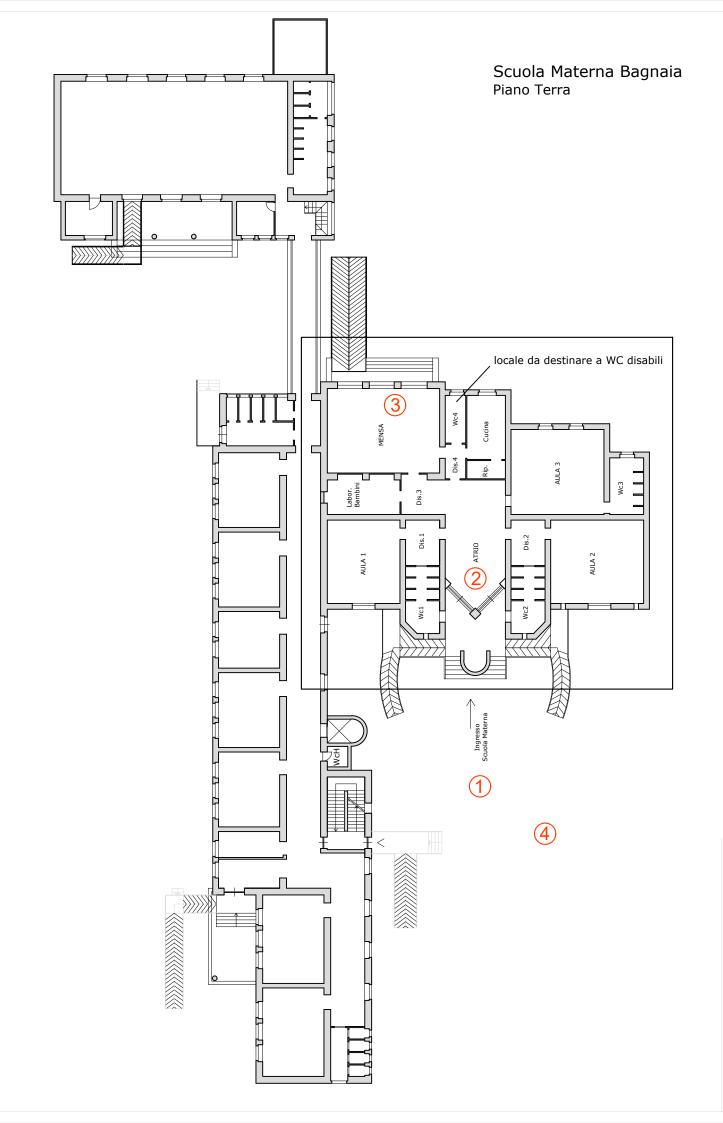









# NOTE:

- non è presente il WC per i disabili ma si può adattare un dei bagni esistenti.
   verificare che nel piano d'evacuazione sia stata considerata una via di fuga per disabili
- I termosifoni non sono protetti;
- Le scale esterne non hanno segnaletica tattile;
- Manca segnaletica sensoriale.
- L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI Dat
--

COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCCI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza bagno per disabili

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 usando un vano WC già presente. Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni. Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio. L'altezza del piano superiore della tazza, preferibilmente sospesa, dovrà essere di 40-45 cm dal pavimento. Il wc sarà corredato di tutti gli accessori necessari posti in modo da renderne l'uso agevole ed immediato anche rimanendo seduti sulla tazza. Il campanello di allarme, a corda, avrà il terminale posizionato ad un'altezza compresa tra cm 60 e cm 120 dal pavimento. Il pulsante di scarico sarà a fianco della tazza ad altezza di cm 60 -70 dal pavimento, si azionerà con una lieve pressione ed avrà dimensioni e colorazione adeguate a consentirne un facile utilizzo. Nelle vicinanze, e comunque alla stessa altezza sarà posto il porta carta igienica. Il miscelatore termostatico completo di flessibile e doccetta a pulsante con funzione di bidet avrà erogazione dell'acqua a temperatura controllata automaticamente e la doccetta sarà fissata a muro ad un'altezza compresa tra cm 50 e cm 70 dal pavimento e comunque posizionata in modo che la persona seduta sulla tazza la possa raggiungere senza dover compiere torsioni del busto. Il lavabo, di tipo "a mensola", dovrà essere posto in opera considerando lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote (spazio antistante minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo con piano superiore del lavabo ad un'altezza di 80 cm dal pavimento). La rubinetteria avrà preferibilmente comandi a leva. Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento. Lo specchio verrà posizionato sopra al lavabo ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	acond dollar samples appropriate appropria	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	otlanceula analyses last	
€ 7.500,00	Accia decodaron modeles de modele	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETT	TUALI Data del sopralluogo: 14/01/2025

COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCCI RIFERIMENTO FOTO N: 02

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2	Automatismo di ritardo Segnaletica per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	100	
€ 84,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCO	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO		
€ 1.250,00	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distarza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCCI	RIFERIMENTO FOTO N: 01

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	ahezza utile da om 10 a. cm 130 ahezza oorsigilata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	120	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI		Data del sopralluogo: 14/01/2025
	COD EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINLICCI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnalazione tattilo-plantare

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 100.00		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCCI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025

COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCCI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO	817.7 M.17	
A CORPO € 2500,00		





NODMATIVA DI DICEDIMENTO

RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETT	TUALI Data del sopralluogo: 14/01/2025

COD. EDIFICIO 21 - SCUOLA MATERNA TOMMASO GHINUCCI RIFERIMENTO FOTO N: --

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**


OLIANITITA' INITEDVENTO

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificiocon pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.


QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5	COPTESS.	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S	
€ 7.500,00		
	COSTO INTERVENTO	COSTO INTERVENTO

ECEMBIO COLLIZIONE

# Scuola Primaria La Quercia Piano Terra

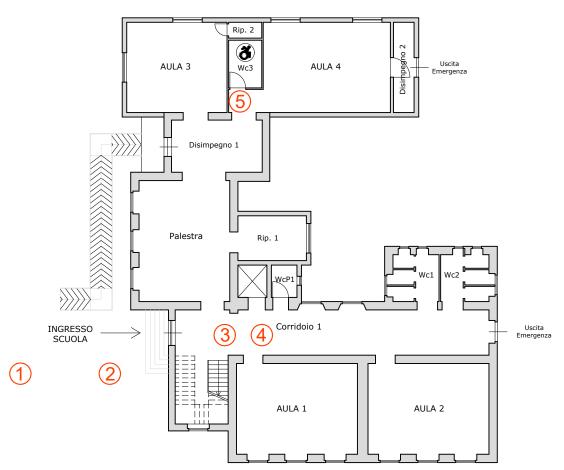

## Scuola Primaria La Quercia Piano Primo

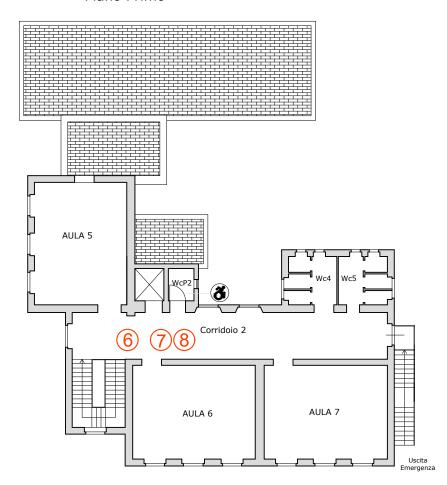

















# NOTE:

- 1) E' presente un'ascensore ma non è funzionante. Dal sopralluogo effettuato non è stato possibile evincere la causa del problema;
- 2) I termosifoni non sono protetti;
- 3) E' presente il bagno disabili;
- 4) L'edificio è accessibile sia nelle parti comuni che nelle aule;
- 5) Le scale esterne non hanno segnaletica tattile;
- 6) Manca segnaletica sensoriale.
- 7) L'ingresso principale della scuola avviene mediante scale esterne, è stata realizzata una rampa laterale che accede al disimpegno, questa rampa viene usata come ingresso disabili;







RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N: 03-06

# CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnaletica a pavimento

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di una segnaletica orizzontale verniciata che mette in evidenza un percorso pedonale suggerito. Tale segnaletica di colore contrastante, a pavimento, deve indicare il percorso preferenziale riservato ai pedoni. La larghezza dell'area riservata deve essere di almeno 120 cm.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 50.00		D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 800.00	Nastro de egnalazione l'attile a pormenti fattile e vieva (con reseaure)	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione di pericolo dovuto a trasparenze di porte o pareti

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Applicazione di bollone colorato in materiale plastico adesivo (vetrofania) per l'individuazione di pareti o porte vetrate trasparenti, inserito ad un'altezza compresa tra cm 100 e 180 dal piano di calpestio. La vetrofania si rende utile per la segnalazione in genere di eventuali pericoli posti ortogonalmente al senso di marcia e non percepiti dalle persone con il visus ridotto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
3	Automatismo di ritardo Segnalettoa per la percezione della trasparenza	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.1-4.1.3-8.0.1-8.1.1-8.1.3 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	100	
€ 126,00	Materiale resistente agli urti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N: 05-08

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza distributore carta igienica

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di distributore di carta igienica (previa rimozione dell'esistente) ad altezza 80-110 cm dal piano di calpestio

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2		D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6 D.P.R. 503/96 art. 8
COSTO INTERVENTO	Cordone del pulsante di allarme  Contenitore della carta igienica  Corrimano orizzontale	
€ 90,00	08	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N: 03-06

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza corrimano

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Prolungamento del corrimano esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino. Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 1.20	parapetto di protezione	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10 D.P.R. 503/96 art. 7 - 23 D.L. 626/94 art. 30 Legge 81/08 art. 63
COSTO INTERVENTO		
€ 500.00	prolungamento del corrimano	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N: 04-07

CRITICITA' RISCONTRATE: Ripristino funzionalità dell'ascensore

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di impianto di sollevamento verticale (ascensore). La cabina dovrà avere dimensioni interne minime di cm 110x140, porta con luce netta minima di cm 80 posta sul lato corto e piattaforma di distribuzione antistante la porta di cm 150x150. La porta dovrà rimanere aperta per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non dovrà essere inferiore ai 4 secondi. L'arresto ai piani sarà autolivellante con tolleranza massima di cm 2. Nel caso in cui venga installata una cabina di misure inferiori alla prescritte tali da impedire un'adeguta spinta della carrozzina, il sistema di autolivellamento dovrà garantire una tolleranza non superiore ai 6 mm per facilitare l'uscita della persona in carrozzina. Le bottoniere (interna ed esterna) di comando dovranno avere i pulsanti posti ad un'altezza compresa fra cm 110 e cm 140. La bottoniera interna dell'ascensore dovrà essere preferibilmente di tipo orizzontale e posta ad almeno 50 cm dalla porta di accesso. I pulsanti dovranno sporgere di almeno 2 mm, e riportare indicazioni alfanumeriche in rilievo.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	VESTA IN SERVICIA  USTA AN PANITA  Los descriptos  Option Servician  Option Servicia	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.12 - 8.1.12 D.P.R. 503/96 art. 15 - 23
COSTO INTERVENTO	The second secon	
€ 7.000,00		

ECEMBIO COLLIZIONE

NODMATIVA DI DIEEDIMENTO





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Presenza corpo radiante da proteggere

#### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di struttura protettiva atta a garantire sicurezza e protezione antiurto. Con totale assenza di spigoli e fissaggi a parete con clip di sicurezza anch'esse smussate e arrotondate. Le sbarre verticali della struttura dovranno essere collocate a distanza inferiore a 10 cm l'una dall'altra; in strutture con prevalente presenza di bambini dovranno essere dotate di ulteriori elementi ammortizzanti in materiale morbido a totale assorbimento d'urto. La schermatura del corpo radiante non dovrà ostacolare la diffusione del calore nonché la facile ed efficace pulizia del corpo stesso.

QUANTITA INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
7		D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO	disco in materiale morbido per assorbimento dell'urbo	
€ 1.750,00	per assorbimento dell'urto sbarre verticali a distanza < di 10 cm	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Inadeguatezza della protezione per spigoli vivi

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Sostituzione della protezione con pannello o striscia di materiale morbido e flessibile ad elevata elasticità ed assorbimento d'urto.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 4	striscia in gomma morbida	D.M. 236 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503 Art. 4
COSTO INTERVENTO	140 - scuole materne 160 - scuole elementari	
€ 60,00	160/200 - altri ambienti	





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Inadeguatezza posizione del campanello di chiamata/citofono:

# **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Riposizionamento del terminale ad un'altezza compresa tra cm 110 e cm 130 dal piano di calpestio.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1	altezza utille da om 110 a om 130 altezza consigliata om 120	Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.5
COSTO INTERVENTO	138 and 138 an	
€ 140,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Assenza di segnalazione tattilo-plantare

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ml 100		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
€ 5.000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza del segnalatore acustico

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Dotare l'impianto di allarme di un segnalatore acustico oltre a quello visivo già esistente. Il cicalino d'allarme può essere inserito in adiacenza al sistema visivo o inglobato in esso in modo da consentire l'immediata percezione dell'ambiente da cui proviene la chiamata. Qualora la segnalazione infastidisca determinati luoghi (silenziosi), è necessario far giungere la richiesta presso un centralino presenziato.

ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	D.M. 236/89 art.
	4.1.6-4.1.12-8.1.5-8.1.12
	D.P.R. 503/96 art. 8 - 15 - 23
	D.L. 626/94 art. 30
A SALES AND ASSESSED OF	Legge 81/08 art. 63
	ESEMPIO SOLUZIONE





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE : Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esterna o assenza di porzioni di essa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Adeguamento delle aree esterne mediante sistemazione pavimentazione degradate, livellamento delle buche raccordi marciapiede-prato protezione di parti impiantistiche o alberature ecc.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.P.R. 380/2001 art. 82 D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2.1 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 6000,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Assenza di segnaletica verticale

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. I cartelli di segnalazione all'interno di un edificio saranno posti preferibilmente tutti alla medesima altezza, compresa tra cm 145 e 170 dal piano di calpestio, e saranno caratterizzati dalla stessa logica di utilizzo. Nel caso in cui il cartello sporga a bandiera, ortogonalmente al flusso pedonale, dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore a cm 210 da terra. Tra i caratteri utilizzati (preferibilmente di dimensione non inferiore ai 25 mm e in stampatello minuscolo) e lo sfondo dovrà esserci un un buon contrasto cromatico ottenuto ponendo testi scuri su fondo chiaro (nero, verde, blu su bianco; nero, rosso su giallo).

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
	977- 971-	D.M. 236/89 art. 4.3 D.P.R. 503/96 art. art. 1 - 2 - 9 - 17
COSTO INTERVENTO		
A CORPO € 2500,00		





RILIEVO CRITICITA' E SOLUZIONI PROGETTUALI	Data del sopralluogo: 14/01/2025
COD. EDIFICIO 22 - SCUOLA PRIMARIA PIETRO EGIDI	RIFERIMENTO FOTO N:

CRITICITA' RISCONTRATE: Realizzazione rampa

### **DESCRIZIONE INTERVENTO:**

Realizzazione di rampa per l'ingresso all'edificio con pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore/uguale al 5%). La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 100 (se possibile larghezza 150 cm). Per lunghezze superiori a 10 m è necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

QUANTITA' INTERVENTO	ESEMPIO SOLUZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
5		Legge 118/1971 art. 27 Legge 41/1986 art. 32 Legge 104/1992 art. 24 D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.1.11 D.P.R. 503/96 art. 4 - 5 - 7 D.P.R. 380/01 art. 76 com.7 Legge 67/06 art. 1 comma 2
COSTO INTERVENTO		
	15	
€ 7.500,00		